


# Foliovník - Paprika 2

**KOVOAGREX®**  
SKLENÍKY A ZIMNÍ ZAHRADY

Kovoagrex - Zeman Systems s.r.o.  
Mrboltice 172  
40502 Mrboltice, Czech Republic

Web : [www.kovoagrex.cz](http://www.kovoagrex.cz)  
Email: [info@kovoagrex.cz](mailto:info@kovoagrex.cz)

Mobilní telefon : +420 724 047 732

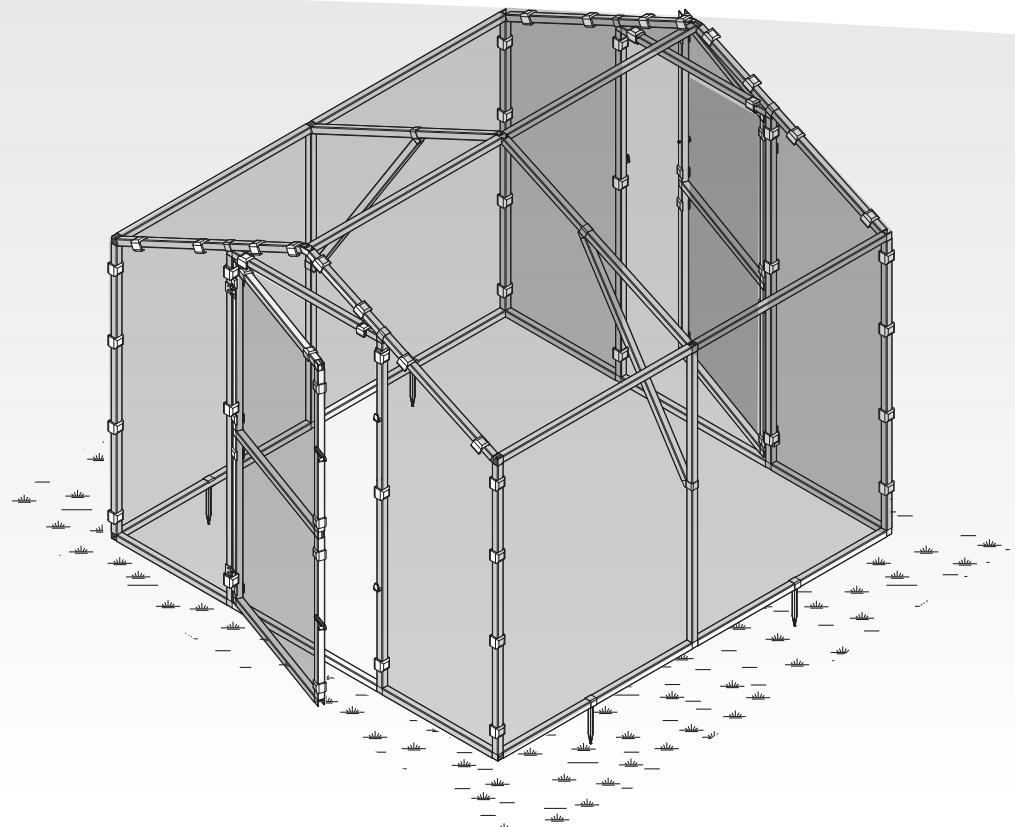

# CZ Informace o fóliovém tunelu

Děkujeme, že jste si vybrali fóliový tunel. Doufáme, že Vám pomůže při pěstování květin a zeleniny, a bude zdrojem Vaší spokojenosti. Naší snahou bylo, aby konstrukce a moderní technická řešení usnadnily pěstování, a montáž modelu byla jednoduchá.

## Pozor!

Fóliové tunely nejsou určeny k montáži v otevřeném prostoru nebo na místech, kde fouká silný vítr. Tunel je nutné montovat na místě chráněném před větrem, aby nedošlo k jeho poškození.

Neponechávejte fólii na konstrukci během zimního období – mohlo by dojít k jejímu poškození vlivem sněhu.

Nepřivazujte keře s plody ke konstrukci (např. rajčata) – mohly by poškodit konstrukci."

---

### Podmínky bezpečného používání:

1. Fóliový tunel slouží výhradně k pěstování rostlin.
  2. Nadbytečnou fólii vždy zakopejte do země – je to část, která chrání před stržením tunelu větrem.
  3. Objekt umístěte na místě chráněném před prudkým větrem, vyhněte se vrcholkům a otevřenému prostoru.
  4. Montáž neprovádějte za silného větru a nepříznivých povětrnostních podmínek.
  5. Dbejte, aby u montáže nebyly přítomny děti – sada obsahuje malé části a fóliové pytlíky, které mohou způsobit udušení.
  6. Pravidelně kontrolujte stabilitu tunelu, zejména po vichřici. V případě poškození vyměňte poškozený díl nebo demontujte objekt.
  7. Během montáže používejte pouze nářadí určené v návodu, při údržbě a montáži používejte ochranné rukavice a brýle.
  8. Vyhněte se kosení sekačkou a křovinořezem v blízkosti objektu.
  9. Nevkládejte do tunelu horké předměty, zejména horký gril apod.
  10. Před příchodem zimy vždy sejměte fólii z konstrukce tunelu a zajistěte ji před stržením větrem.
  11. Nikdy nevcházejte na střechu skleníku.
  12. Nenechávejte děti uvnitř objektu bez dozoru – mohlo by dojít k zavření dveří a znemožnění východu z objektu.
  13. Nepoužívejte otevřený oheň v objektu nebo jeho blízkosti.
  14. Nezatěžujte nadměrně střešní konstrukci.
  15. Tunel není určen k používání na veřejném prostranství.
- 

### ZÁSADY BOZP




Při montáži používejte  
ochranné rukavice



Při montáži používejte  
ochranné brýle



Montáž provádějte  
s pomocí druhé osoby

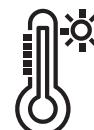

V tunelu vzniká  
vysoká teplota













Montáž provádějte  
při bezvětrném počasí



Je zakázáno provádět montáž  
v podnapílému stavu nebo  
po požití omamných látek

# Seznam dílů:


DE Verzeichnis der Elemente CZ Seznam dílů SK Zoznam dielov LT Elementų sąrašas  
LV Elementu saraksts EE Osade loend HU Elemlista RU Перечень элементов HR Lista elemenata

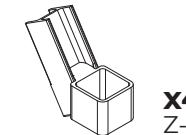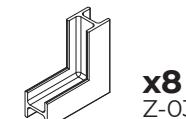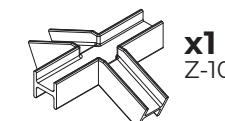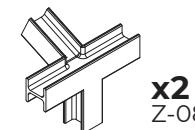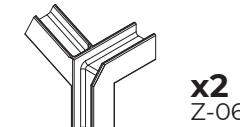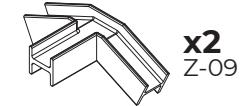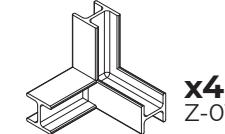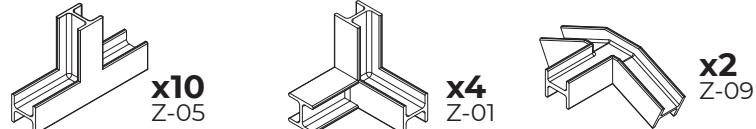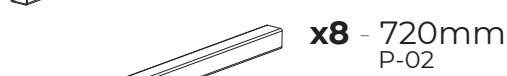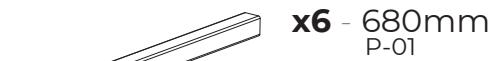


EN CHECK WHETHER THE PACKAGING INCLUDES ALL THE díly. We recommend elements sorting before their assembly. This will facilitate assembly works. DE PRÜFEN SIE, OB DAS PAKET ALLE EINZELTEILE ENTHÄLT. Wir empfehlen die Elemente vor dem Zusammenbau zu sortieren. Das wird die Arbeit beschleunigen und erleichtern. CZ ZKONTROLUJTE, ZDA BALENI OBSAHUJE VŠECHNY DÍLY. Doporučujeme seřadit díly před montáží. To urychlí a usnadní práci. SK SKONTROLUJTE, ČO BALENIE OBSAHUJE VŠETKY PRVKY. Pred montážou odporúčame roztriediť prvky. Urychli a ulahčí to prácu. LT PATIKRINKITE AR PAKUOTEJE YRA VISI ELEMENTAI. Prieš surenkant elementus rekomenduojame juos surūsiuoti. Tai pagreitins ir palengvins darbu. LV PĀRBAUDIET, KA IEPAKOJUMĀ IR VISI ELEMENTI. Pirms uzstādīšanas iesakām sagrupēt elementus. Tas pārtrauņa un atvieglo darbu. EE VEENDU, ET PAKEND SISALDAKS KÖIKI OSI. Soovitame enne paigaldamist osad reastada. See kiirendab ja hõlbustab tööd. HU ELLENŐRIZZE, HOGY A CSOMAGOLÁS MINDEN ELEMENT TARTALMAZ. Összeszerelésük előtt javasoljuk különválasztani az elemeket. Ez felgyorsítja és megkönnyíti a munkát. RU УБЕДИТЬСЯ, ЧТО В УПАКОВКЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Рекомендуем посортировать элементы перед сборкой. Это ускорит и облегчит работу. HR PROVJERITI, DA LI U AMBALAZI SU SVI ELEMENTI. Preporučujemo segregaciju elemenata prije nijihove montaže. To će ubrzati i olakšiti rad.

# Seznam dílů:


DE Verzeichnis der Elemente **CZ** Seznam dílů **SK** Zoznam dielov **LT** Elementų sąrašas  
 LV Elementu saraksts **EE** Osade loend **HU** Elemlista **RU** Перечень элементов **HR** Lista elemenata

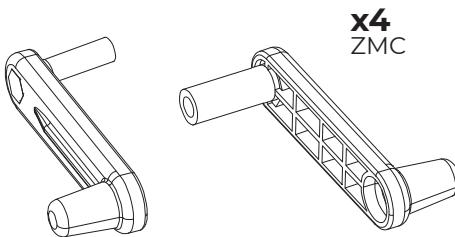

x4  
ZMC


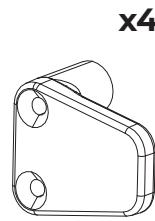


x4



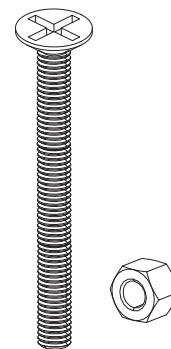


x4

x204  
W1

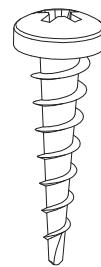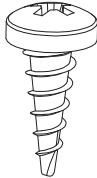

x8  
W2

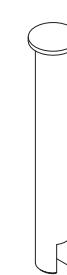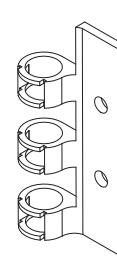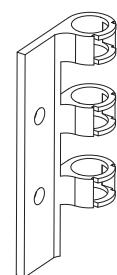


x4

EN HINGE  
DE SCHARNIER  
CZ PANT  
SK ZÁVES  
LT VYRIS  
LV ENĢE  
EE HING  
HU PÁNT  
RU ПЕТЛЯ  
HR ZGLOBNICA




x2

EN FOIL 1 FOR THE DOOR  
DE FOLIE 1 FÜR DIE TÜR  
CZ FÓLIE 1 NA DVEŘE  
SK FÓLIA 1 NA DVERE  
LT PLÉVELÉ 1 ANT DURU  
LV PLĒVE 1 DURVĪM  
EE KILE 1 UKSELE  
HU FÓLIA 1 AJTÓRA  
RU ПЛЕНКА 1 ДЛЯ ДВЕРИ  
HR FOLIJA 1 NA VRATA

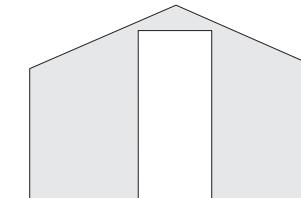

x2

EN FOIL 2  
DE FOLIE 2  
CZ FÓLIE 2  
SK FÓLIA 2  
LT PLÉVELÉ 2  
LV PLĒVE 2  
EE KILE 2  
HU FÓLIA 2  
RU ПЛЕНКА 2  
HR FOLIJA 2

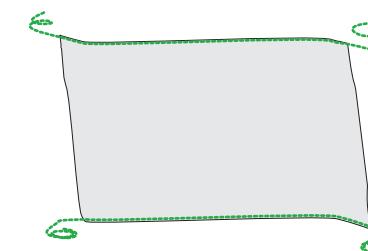

x1

EN FOIL 3  
DE FOLIE 3  
CZ FÓLIE 3  
SK FÓLIA 3  
LT PLÉVELÉ 3  
LV PLĒVE 3  
EE KILE 3  
HU FÓLIA 3  
RU ПЛЕНКА 3  
HR FOLIJA 3

EN CHECK WHETHER THE PACKAGING INCLUDES ALL THE ELEMENTS. We recommend elements sorting before their assembly. This will facilitate assembly works. DE PRÜFEN SIE, OB DAS PAKET ALLE EINZELTEILE ENTHÄLT. Wir empfehlen die Elemente vor dem Zusammenbau zu sortieren. Das wird die Arbeit beschleunigen und erleichtern. CZ ZKONTROLUJTE, ZDA BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY DÍLY. Doporučujeme seřadit díly před montáží. To urychlí a usnadní práci. SK SKONTROLUJTE, ČO BALENIE OBSAHUJE VŠETKY PRVKY. Pred montážou odporúčame rozložiť prvky. Urychlí a ulahčí to prácu. LT PATIKRINKITE AR PAKUOTÉJE YRA VISI ELEMENTAI. Prieš surenkant elementus rekomenduojame juos surūsioti. Tai pagreitins ir palengvins darbą. LV PĀRBAUDIET, KA IEPAKOJUMĀ IR VISI ELEMENTI. Pirms uzstādīšanas iesakām sagrupēt elementus. Tas pārtīnās un atvieglos darbu. EE VEENDU, ET PAKEND SISALDAKS KÖIKI OSI. Soovitame enne paigaldamist osad reastada. See kiirendab ja hõlbustab tööd. HU ELLENŐRIZZE, HOGY A CSOMAGOLÁS minden ELEMENT TARTALMAZ. Összeszerelésük előtt javasoljuk különválasztani az elemeket. Ez felgyorsítja és megkönnyíti a munkát. RU УБЕДИТЬСЯ, ЧТО В УПАКОВКЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Рекомендуем посортировать элементы перед сборкой. Это ускорит и облегчит работу. HR PROVJERITI, DA LI U AMBALAZI SU SVI ELEMENTI. Preporučujemo segregaciju elemenata prije njihove montaže. To će ubrzati i olakšiti rad.


# Nářadí:

DE Werkzeuge CZ Náradí SK Náradie LT ļrankiai LV Rīki EE Tööriistad HU Szerszámok RU Инструменты HR Alat




**EN** The DIY assembly foil tunnel lacks some tools. Provide necessary tools before starting work. **DE** Der Folientunnel zur Eigenmontage enthält manche Arbeitswerkzeuge nicht. Vervollständigen Sie die Werkzeuge, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. **CZ** Fóliový tunel určený k samostatné montáži neobsahuje některé druhy nářadí. Zkompletněte si nářadí před zahájením práce. **SK** Fóliový tunel určený na samostatnú montáž neobsahuje niektoré pracovné nástroje. Pred začatím montážnych prác si pripravte kompletné náradie. **LT** Savarankiško montavimo plėveliniame šilttunelyje nėra kai kurių ļrankių darbui. Prieš pradėdami darbą, sukomplektuokite ļrankius. **LV** Tunelyveida siltumtīcas komplektā nav atsevišķu darba rīku. Pirms darba uzsākšanas nokomplektējet visus darba rīkus. **EE** Iseseisvalt paigaldatav kiletunnel möningaid tööriistu ei sisalda. Enne tööle asumist komplekteeri tööriistad. **HU** Az önműködő összeszerelésre alkalmas fóliaalagút nem tartalmazza az összeszereléshez szükséges összes szerszámot. Készítse elő a szükséges szerszámokat a termék összeszerelése előtt. **RU** Плёночный туннель для самостоятельного монтажа не содержит некоторых инструментов, необходимых для работы. Перед началом работы следует подготовить комплект инструментов. **HR** Tunel od folije za samostalnu montažu ne sadrži nekih alata za rad. Kompletirati alat prije početka rada.

x1

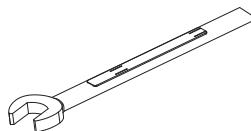


EN SPANNER 6  
DE SCHLÜSSEL 6  
CZ KLÍČ 6  
SK KLÚČ 6  
LT RAKTAS 6  
LV ATSLĒGA 6  
EE VÕTI 6  
HU VILLÁSKULCS 6  
RU КЛЮЧ 6  
HR KLJUČ 6

x1

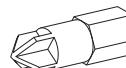


EN BIT  
DE KREUZ-BIT  
CZ KRÍŽOVÝ BIT  
SK KRÍŽOVÝ BIT  
LT KRYŽMINÉ GALVUTĖ  
LV KRUSTA SKRÜVGRIEŽA UZGALIS  
EE RISTPEAGA PADRUNOTSIK  
HU KERESZT BITFEJ  
RU БИТА КРЕСТОВАЯ  
HR KRIŽNI BIT

x1

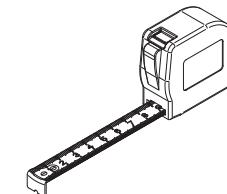

EN MEASURING TAPE  
DE MAß  
CZ MĚŘÍTKO  
SK METER  
LT MATAVIMO JUOSTA  
LV MĒRLENTE  
EE MÖÖDULINT  
HU MÉRŐSZALAG  
RU РУЛЕТКА  
HR MJERA

x1

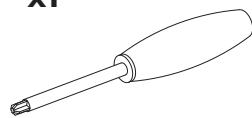


EN SCREWDRIVER  
DE KREUZSCHRAUBENZIEHER  
CZ KRÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK  
SK KRÍŽOVÝ SKRUTKOVAČ  
LT KRYŽMINIS ATSUKTUVAS  
LV KRUSTA SKRÜVGRIEZIS  
EE RISTPEAGA KRUVIKEERAJA  
HU KERESZT CSAVARHÚZÓ  
RU КРЕСТОВАЯ ОТВЕРСТИКА  
HR KRIŽNI ODVIJAČ

x1




EN RUBBER HAMMER  
DE GUMMIHAMMER  
CZ GUMOVÉ KLAĐIVO  
SK GUMOVÉ KLAĐIVO  
LT GUMINIS PLAKTUKAS  
LV GUMIJAS ĀMURS  
EE KUMMIHAAMER  
HU GUMIKALAPÁCS  
RU МОЛОТОК РЕЗИНОВЫЙ  
HR GUMENI ČEKIĆ

x1

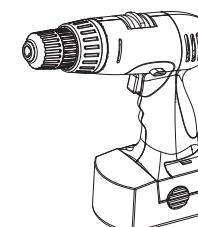

EN DRILL DRIVER  
DE SCHRAUBENDREHER  
CZ VRTAČKA  
SK EL. SKRUTKOVAČ  
LT ELEKTRINIS SUKTUVAS  
LV ELEKTRISKĀS SKRŪVGRIEZIS  
EE TRELL-KRUVIKEERAJA  
HU CSAVAROZÓ  
RU ШУРУПОВЕРТ  
HR UVRTALICA

x1

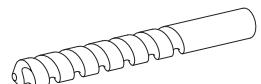




EN 12 MM vrták  
DE BOHRER 12 MM  
CZ VRTÁK 12MM  
SK VRTÁK 12 MM  
LT GRAŽTAS 12 MM  
LV URBIS 12MM  
EE PUUR 12MM  
HU FÚRÓSZÁR 12MM  
RU СВЕРЛЮ 12 MM  
HR SVRDLO 12MM

x1



EN SCISSORS  
DE SCHERE  
CZ NUŽKY  
SK NOŽNICE  
LT ŽIRKLĖS  
LV ŠKĒRES  
EE KÄÄRID  
HU OLLÓ  
RU НОЖНИЦЫ  
HR ŠKARE

1

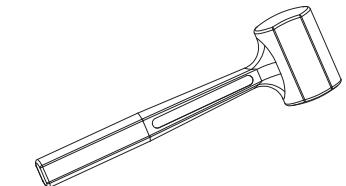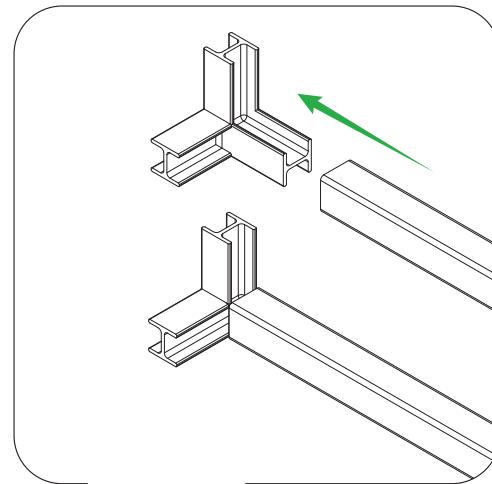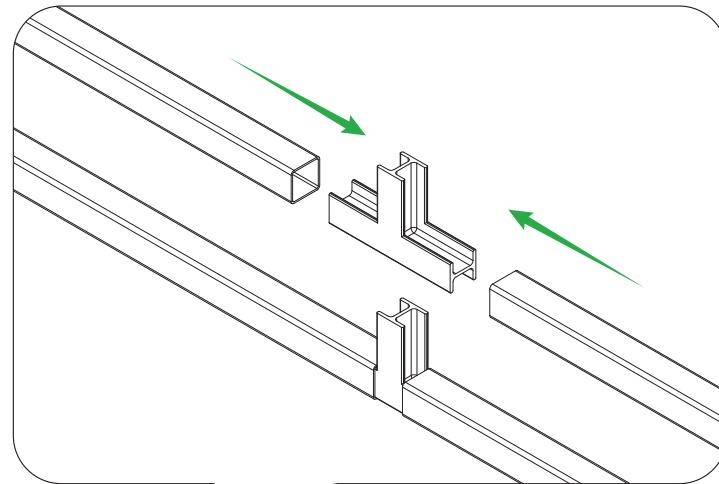

EN Hammer in the profiles with a rubber hammer (not a steel one)  
DE Die Profile mittels Gummihammer (nicht Stahlhammer) einschlagen


CZ Profily zatloukejte gumovým kladívkem (ne ocelovým)  
SK Jednotlivé profily dobijajte gumovým kladivom (nie ocelovým)

LT Profilius kalti guminiu plaktuku (ne plieniu)  
LV Profilus iesist ar gumijas (ne tērauda) āmuru


EE Profiilid lüüa paika kummihaamriga (mitte terases)  
HU A profilokat gumikalapáccsal kell beütni (nem fémkalapáccsal)

RU Профили следует добивать резиновым (не стальным)  
МОЛОТКОМ.



HR Profile zabijati gumenim čekićom (ne čeličnim)

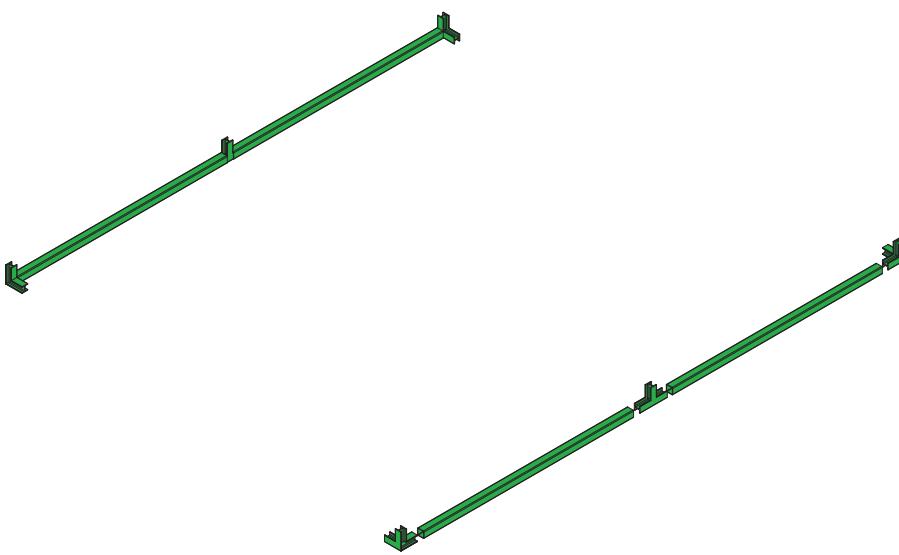


díly

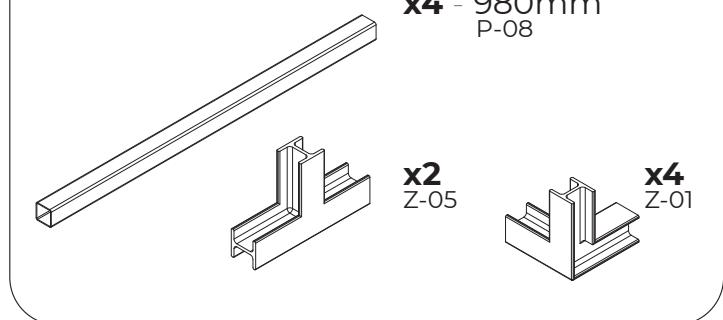




**2**

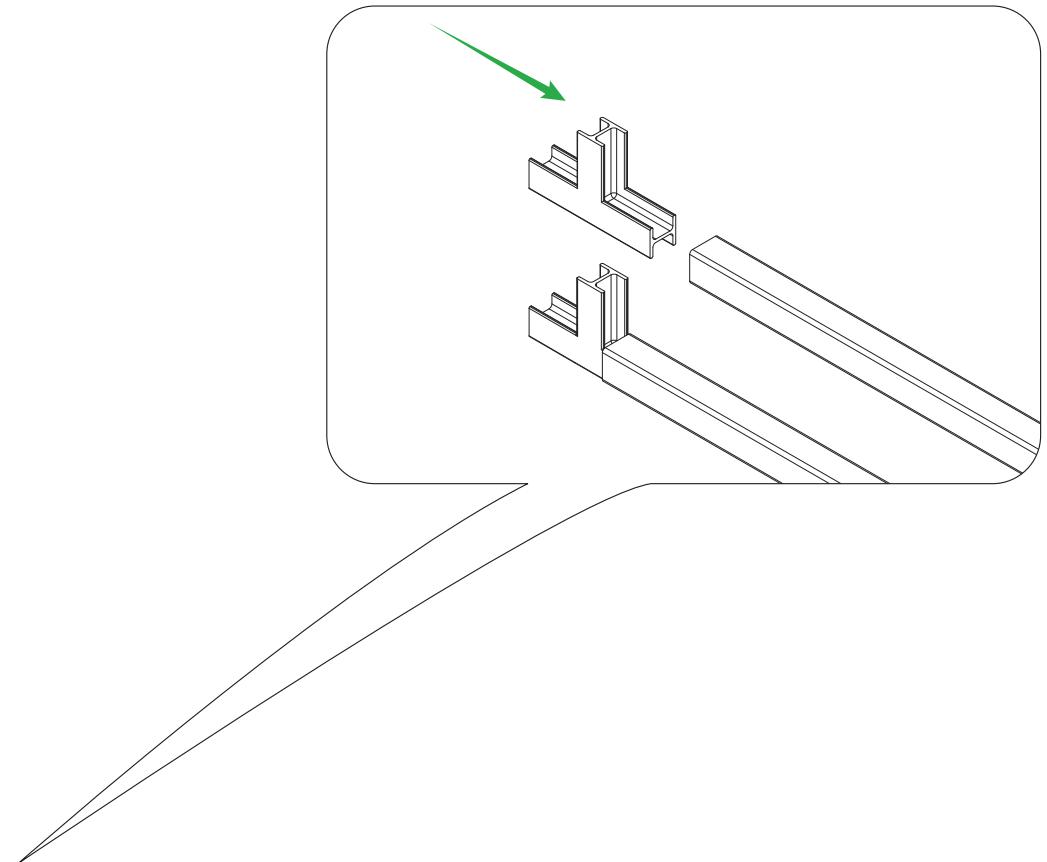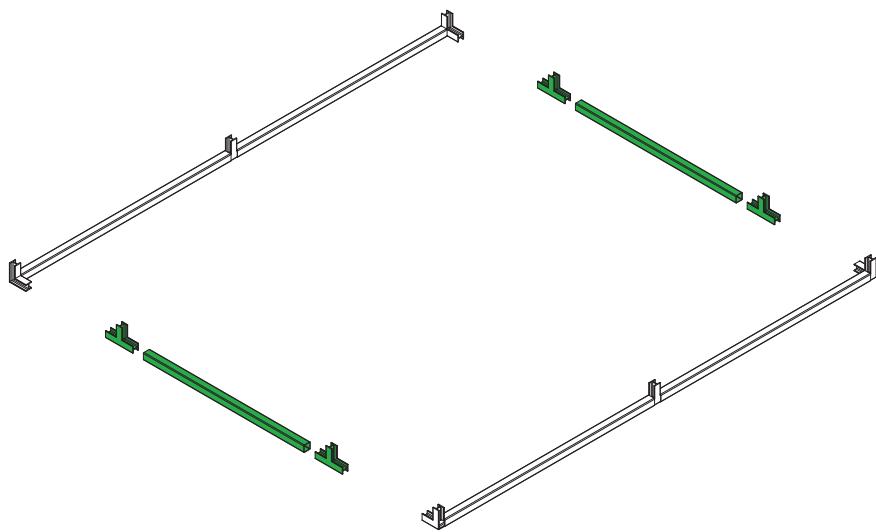


díly

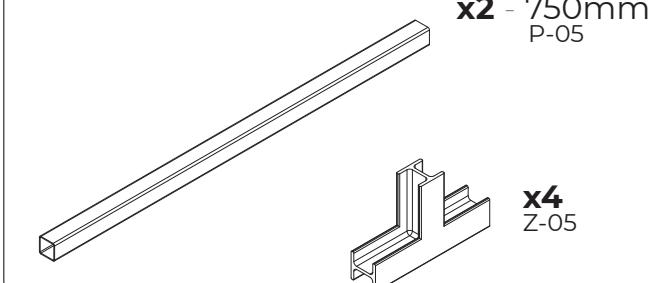


**3**

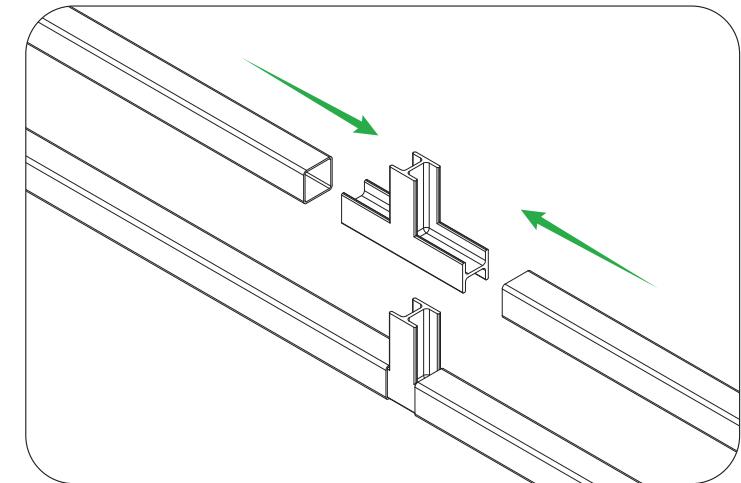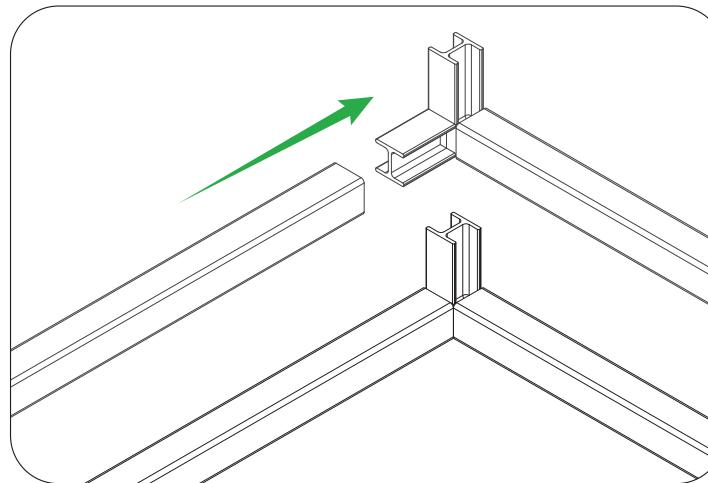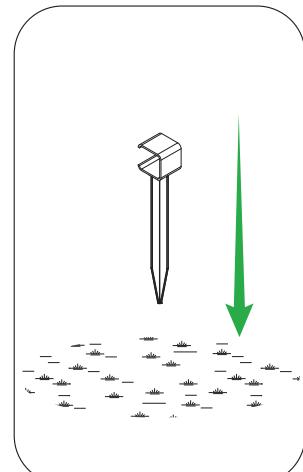



EN HAMMER IN THE ANCHORING ELEMENT SZ-1 INTO THE GROUND  
DE ANKERELEMENT SZ-1 IN DIE ERDE EINSCHLAGEN  
CZ KOTVICÍ DÍL SZ-1 ZATLUČTE DO ZEMĚ  
SK KOTVIACI PRVOK SZ-1 ZABITE DO ZEME  
LT INKARAVIMO ELEMENTUS SZ-1 ĮKALKITE Į ŽEMĘ  
LV ENKUROJUMA ELEMENTU SZ-1 IEDZĪT ZEMĒ  
EE LÖÖ ANKURDAV ELEMENT SZ-1 PINNASESSE  
HU ÜSSE BE A FÖLDBE AZ SZ-1 RÖGZÍTÖ TÜSKÉT  
RU АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ SZ-1 БОТКНУТЬ В ЗЕМЛЮ  
HR KOTVENI ELEMENT SZ-1 ZABITI U ZEMLJU

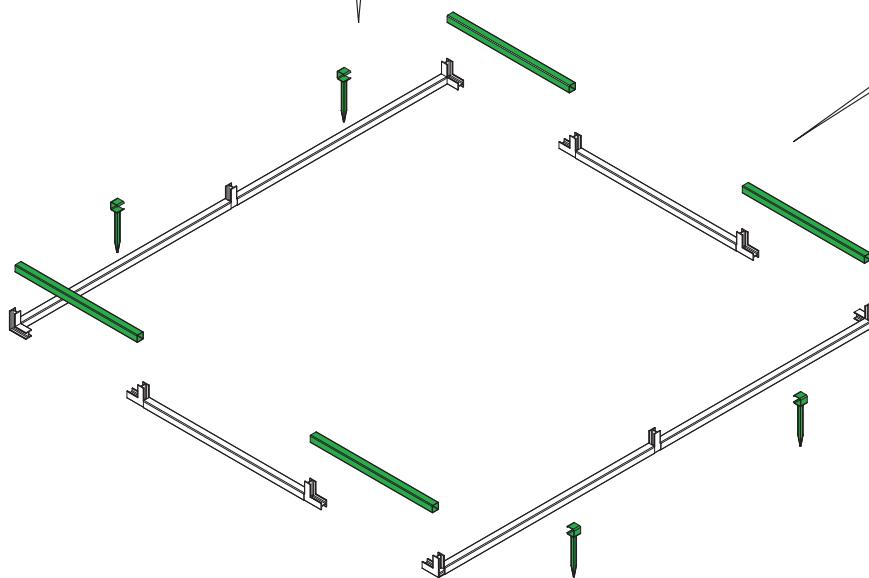


díly

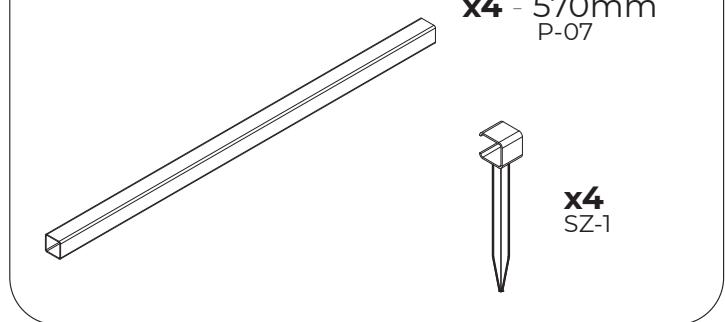



4

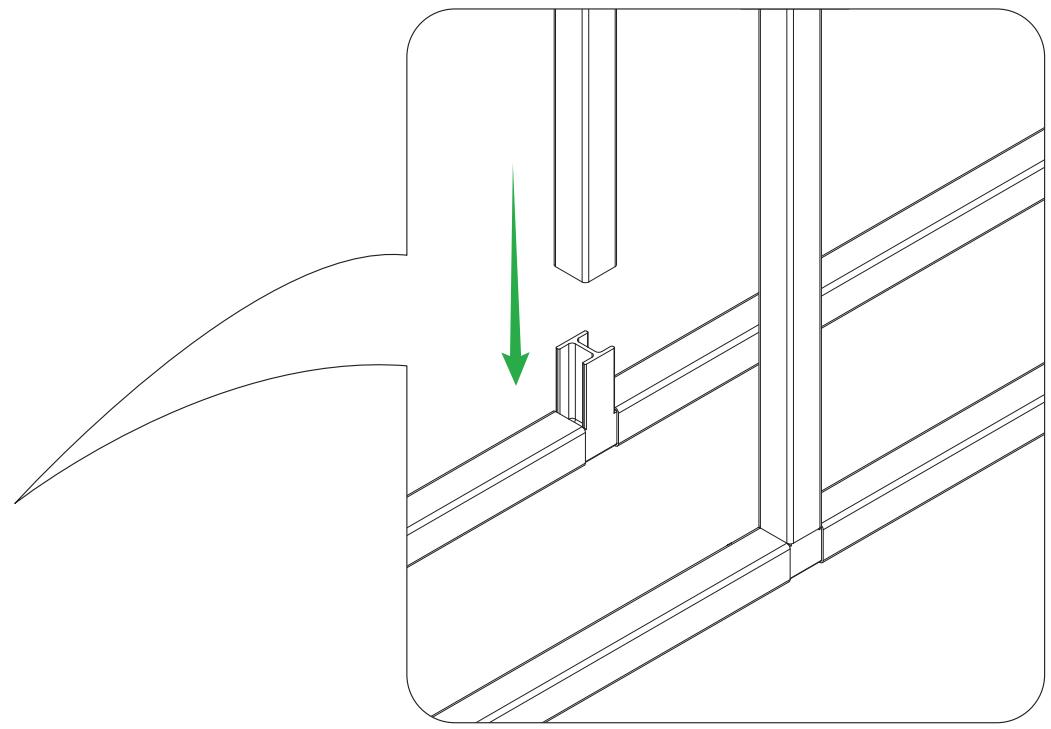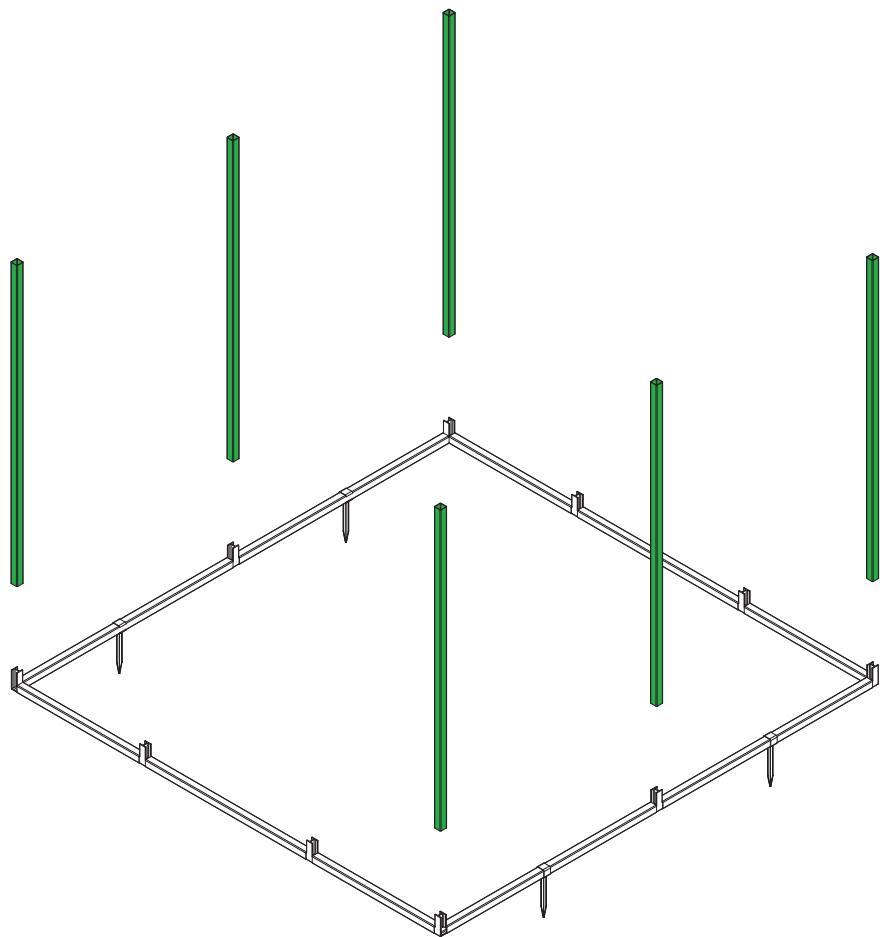

díly

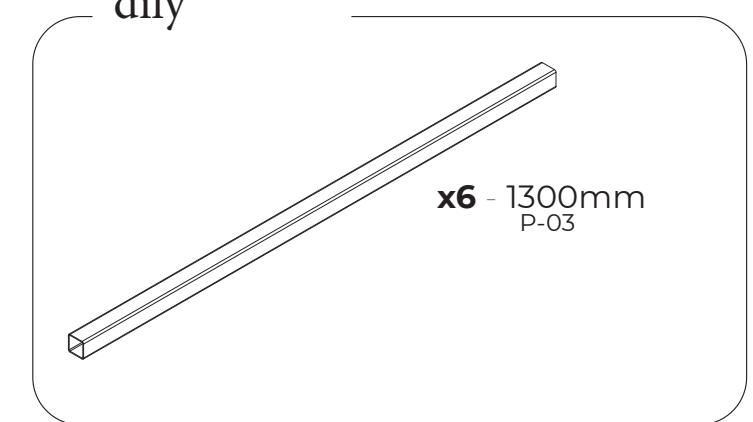

5

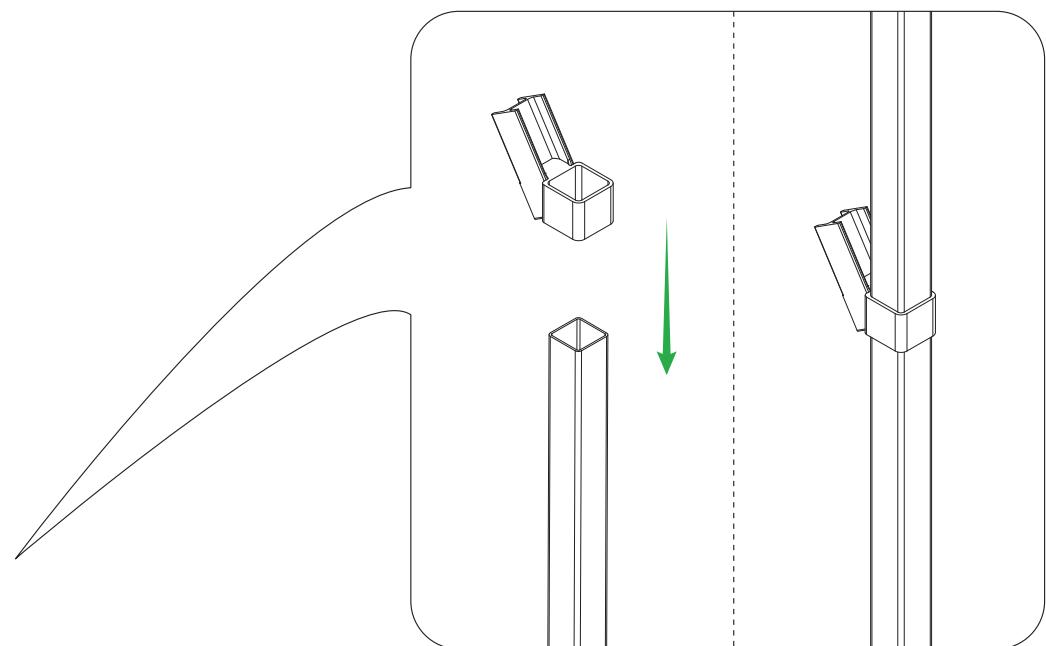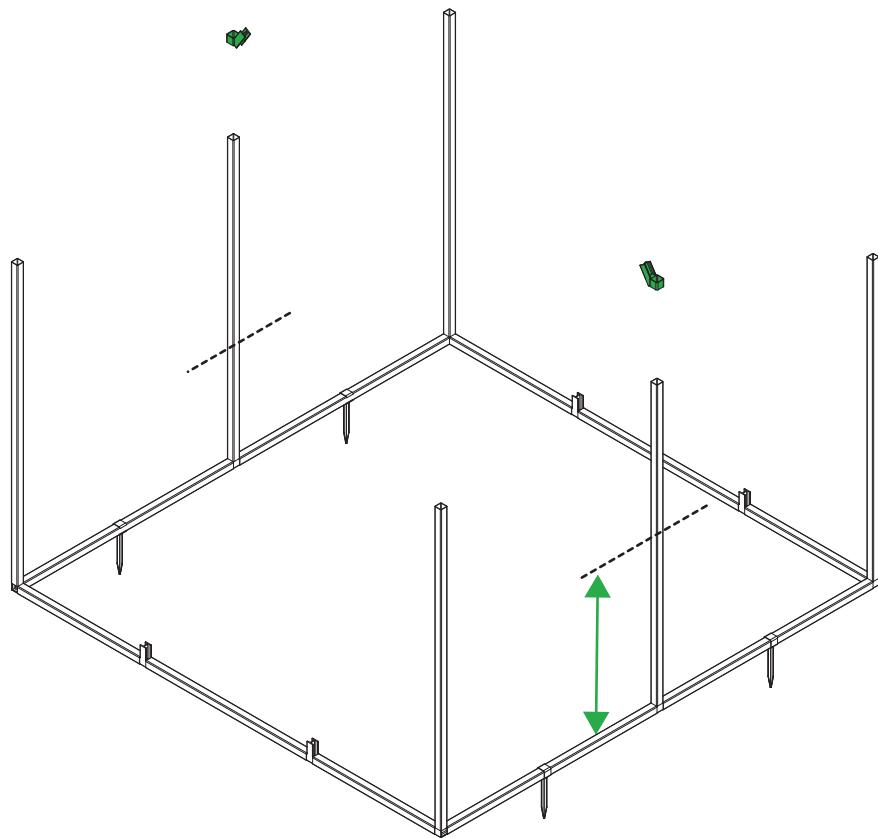

EN About 710 mm from the ground to the connector Z-11A

DE ca. 710 mm vom Boden zum Verbindungsstück Z-11A

CZ cca 710 mm od podloží po spojku Z-11A

SK asi 710 mm od podložia po spojku Z-11A

LT maždaug 710 mm nuo žemės iki jungties Z-11A

LV aptuveni 710 mm no zemes līdz savienotājam Z-11A

EE aluspinnast umbes 710 mm ühenduseni Z-11A

HU kb. 710 mm a talapzattól a Z-11A kötőelemig



RU около 710 мм от основания до соединительного элемента Z-11A

HR oko 710 mm od podlage do spajalice Z-11A


díly





**6**

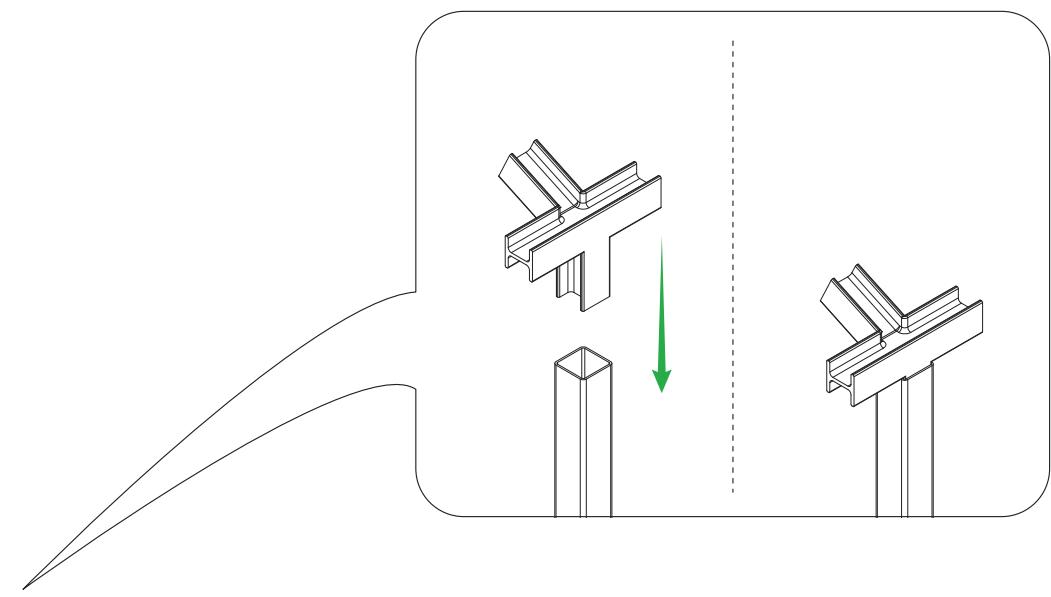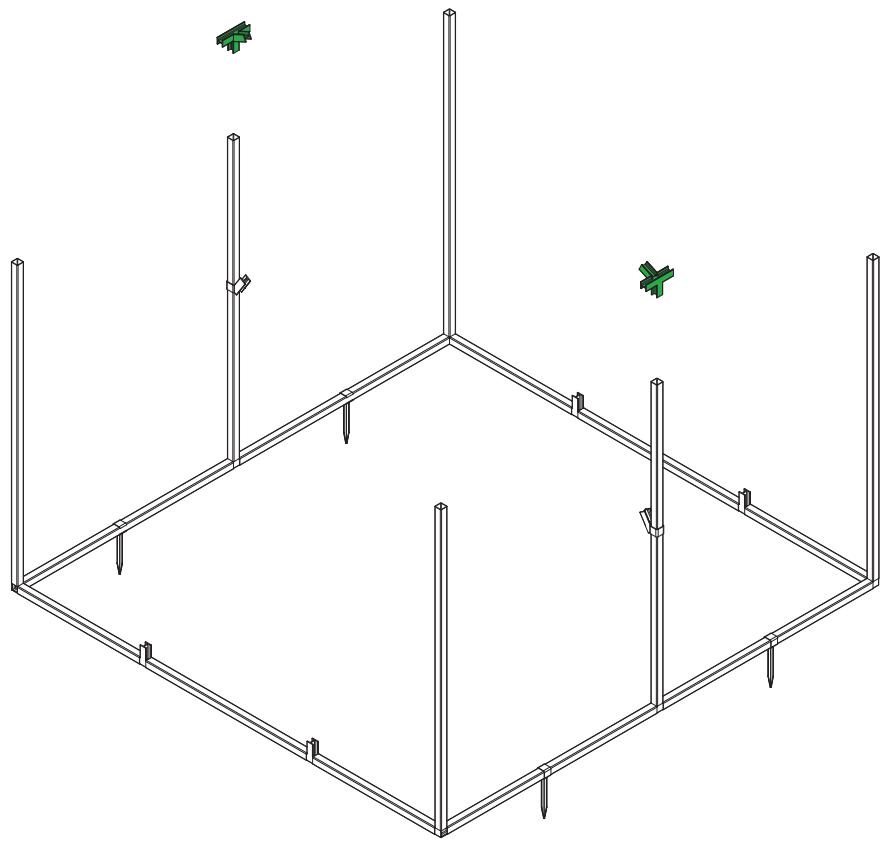


díly

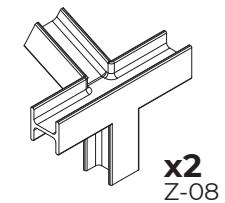


7

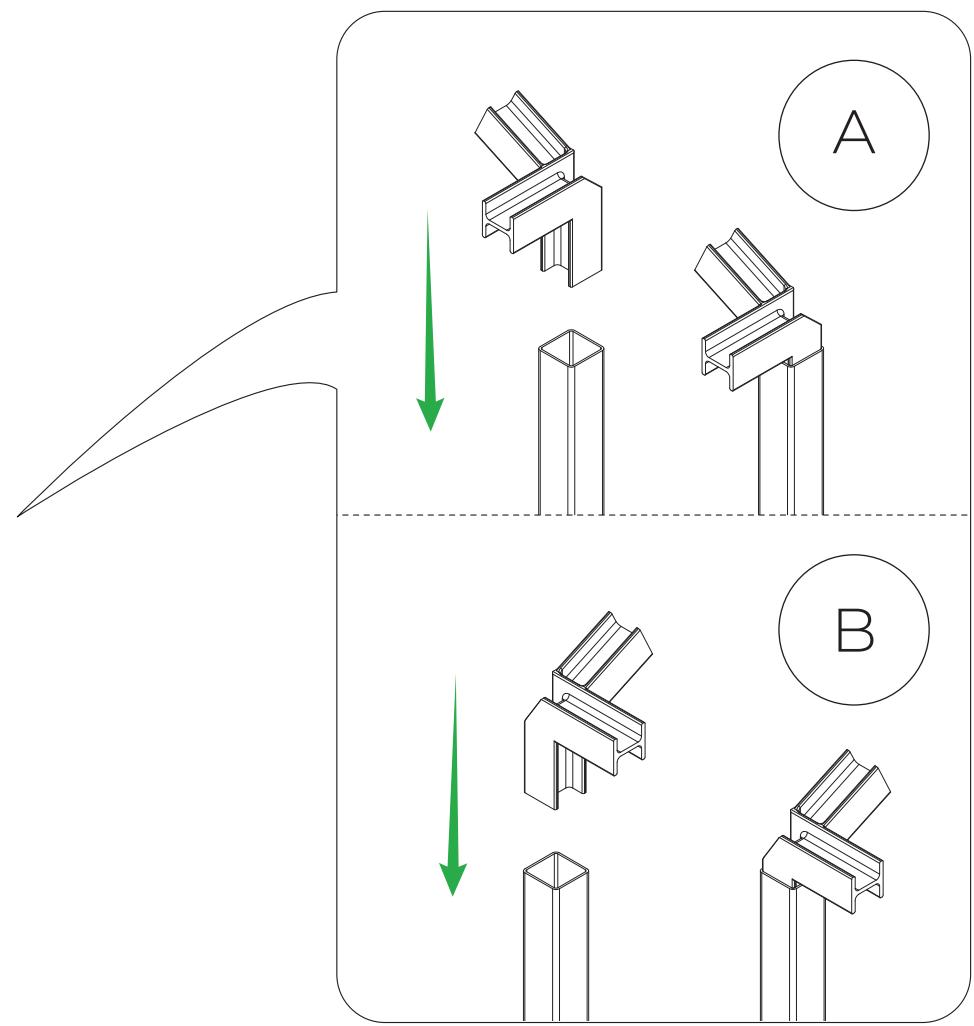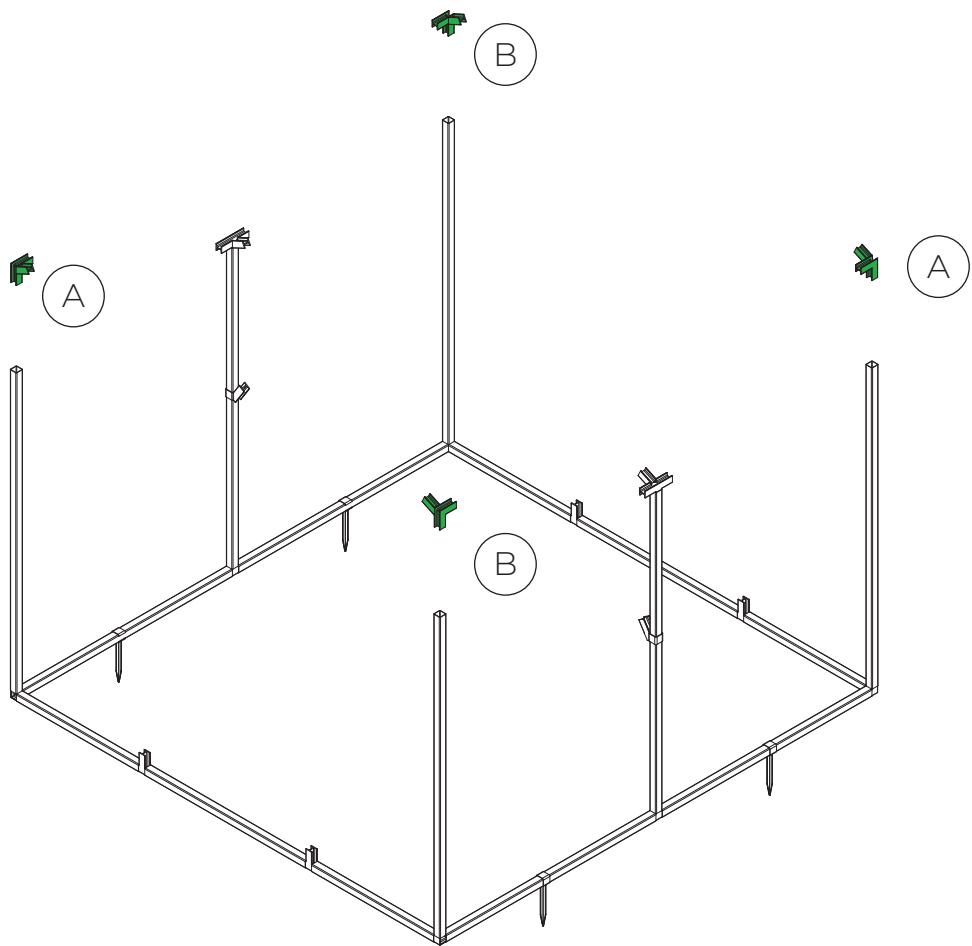

díly


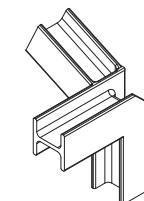


x2  
Z-07

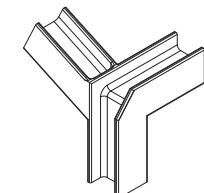


x2  
Z-06



8

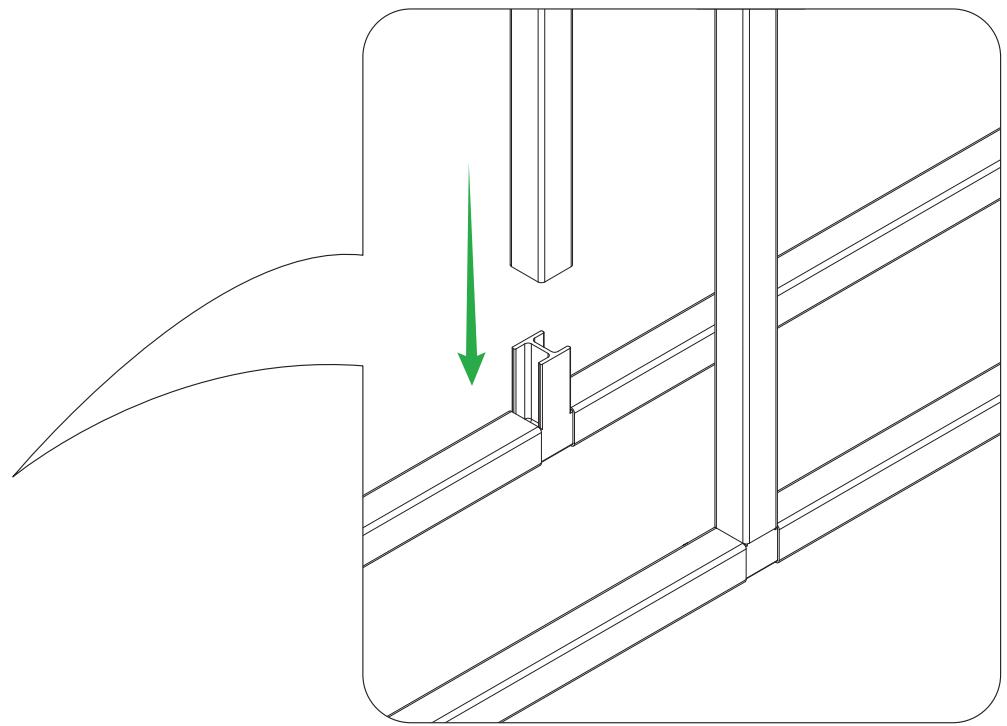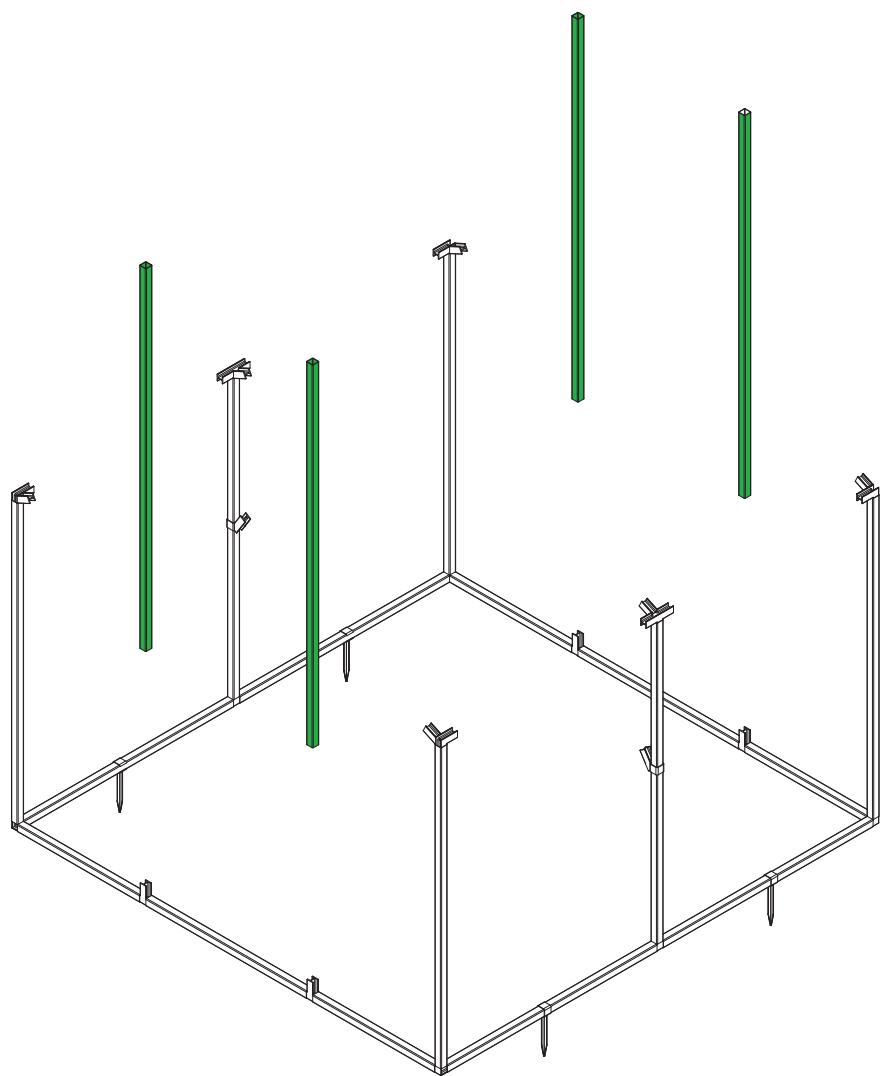


díly

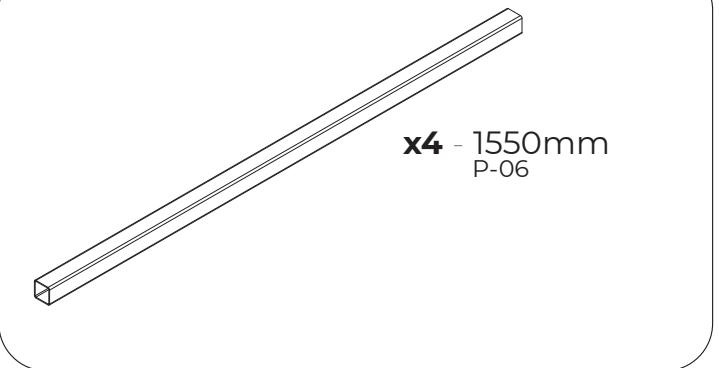

**9**


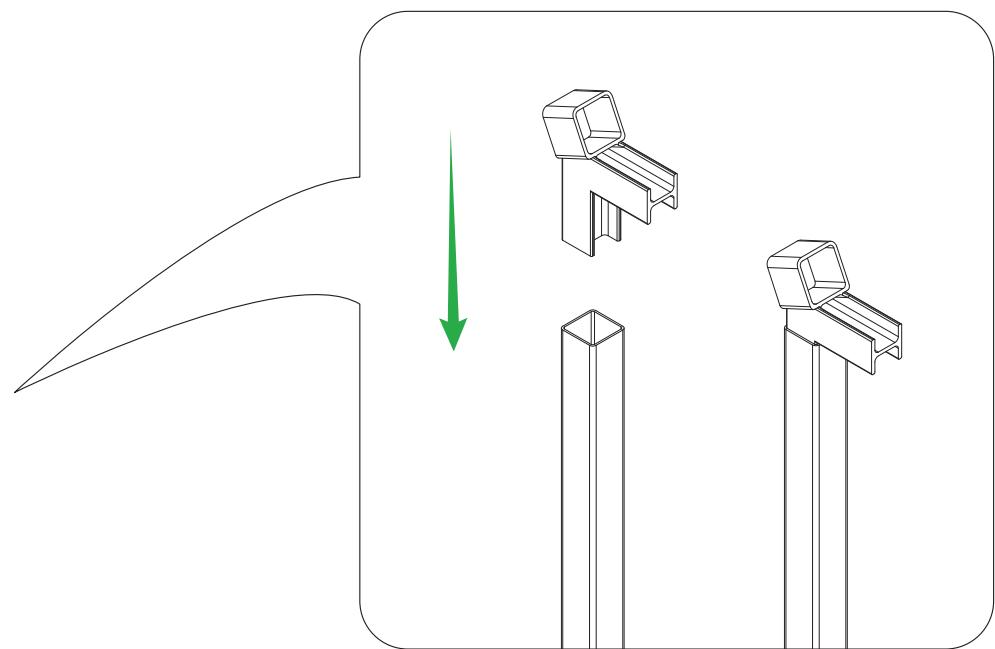
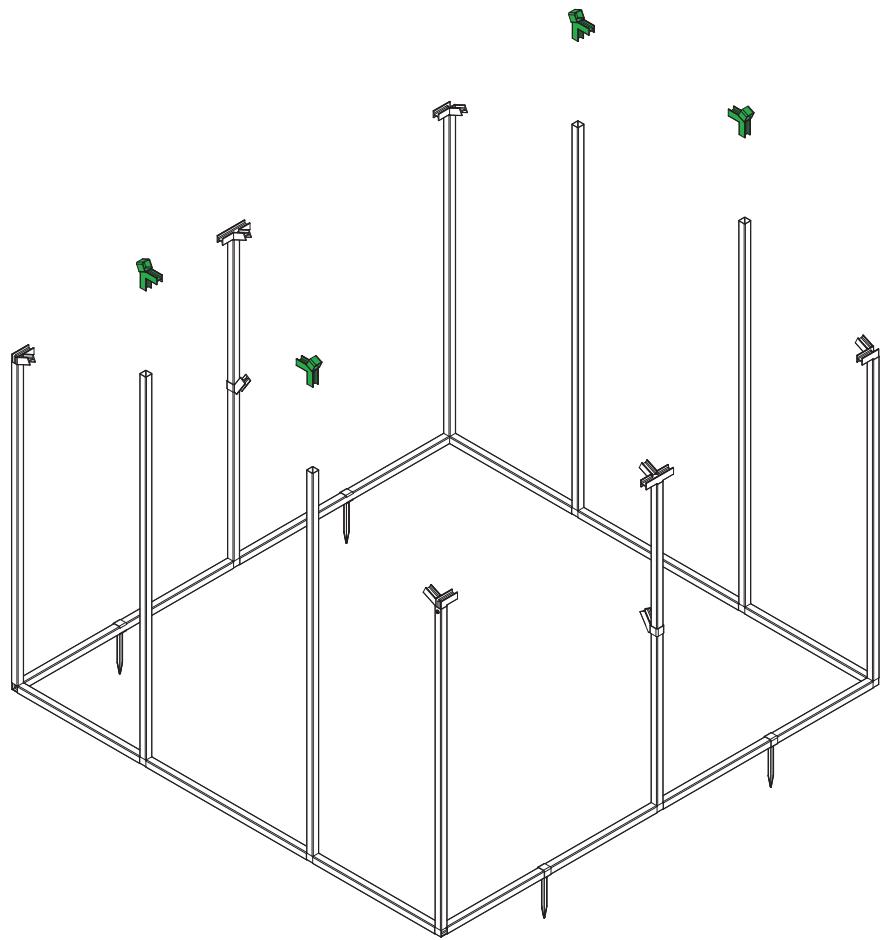


díly


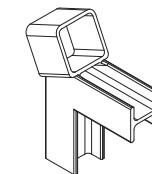


**x4**  
Z-11


10

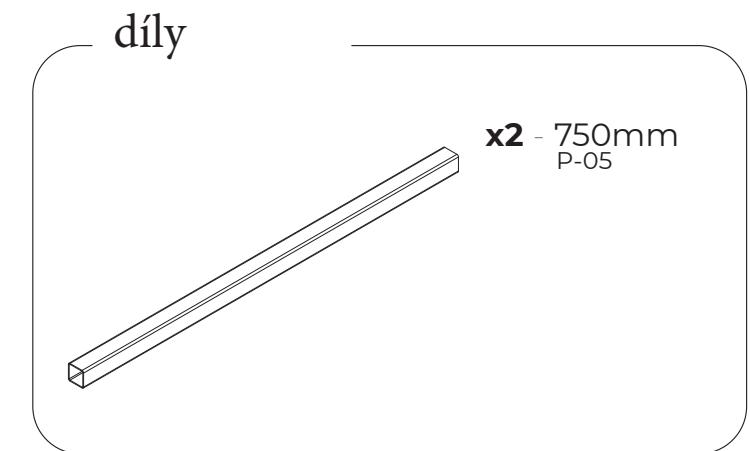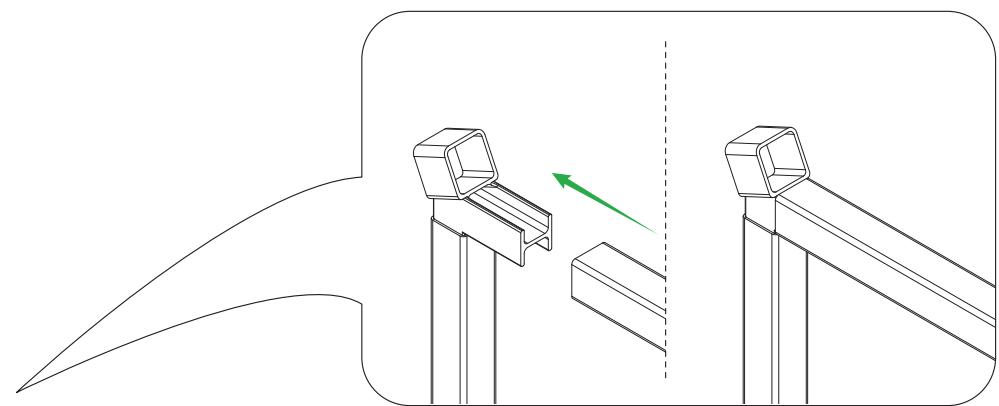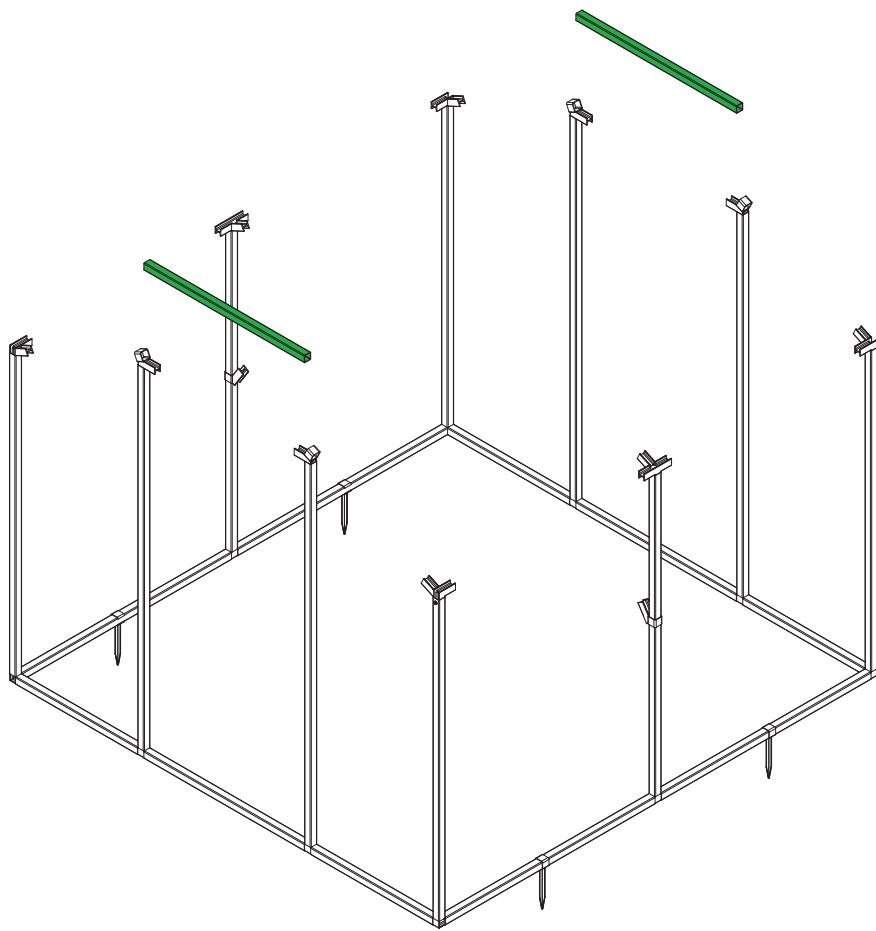

11

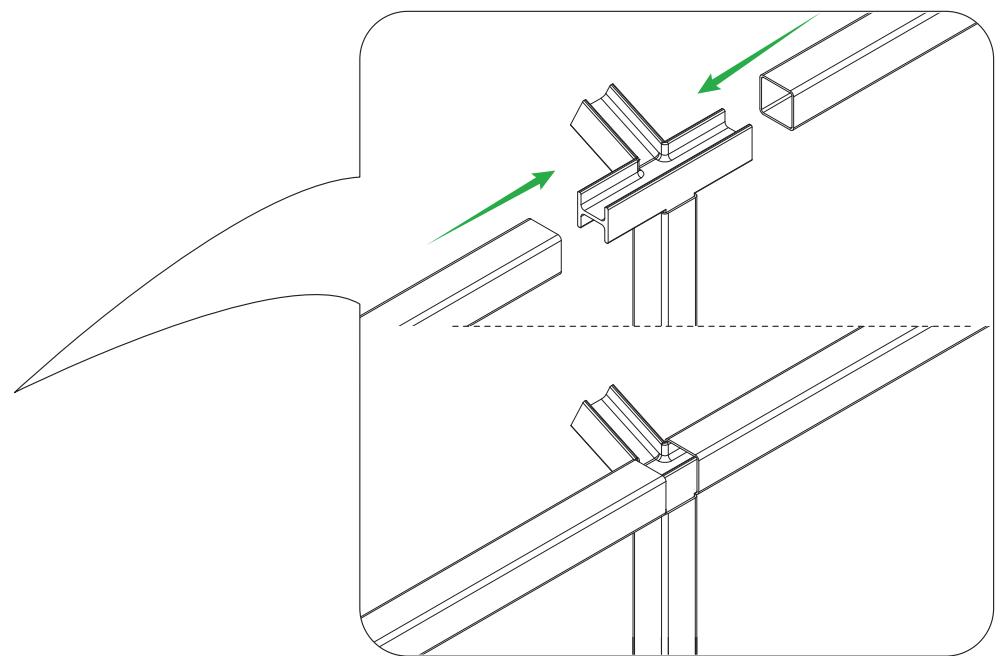
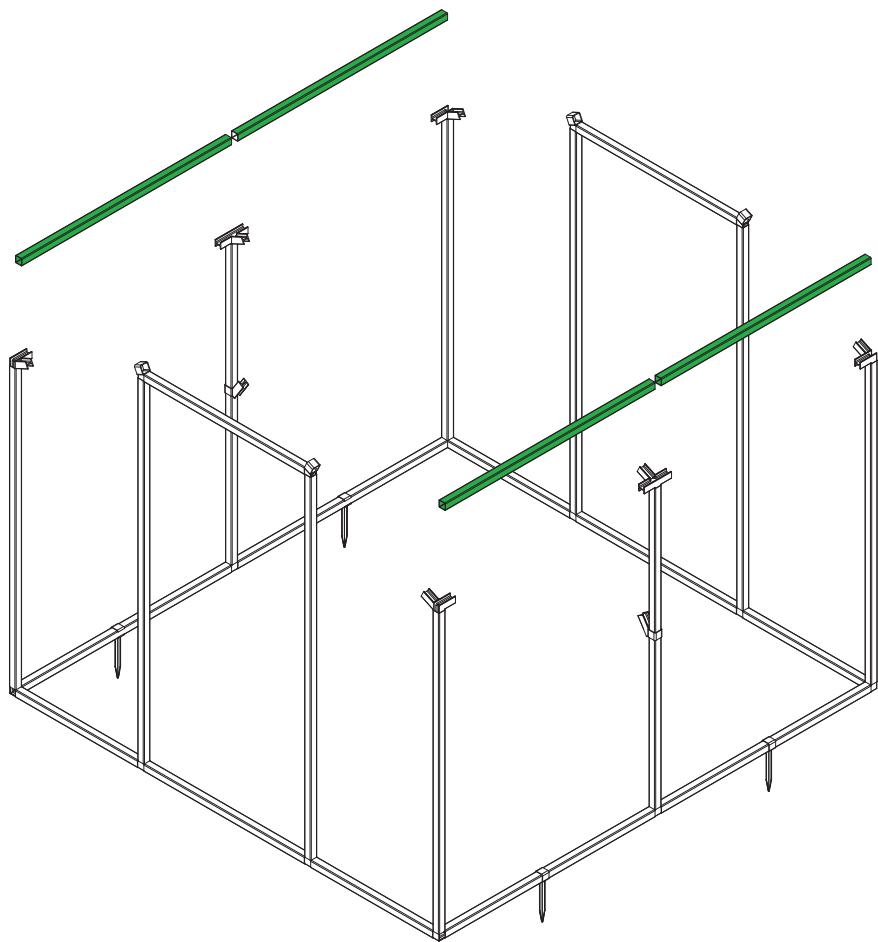


díly

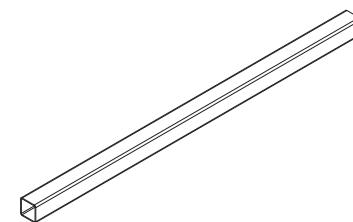


x4 - 980mm  
P-08

12

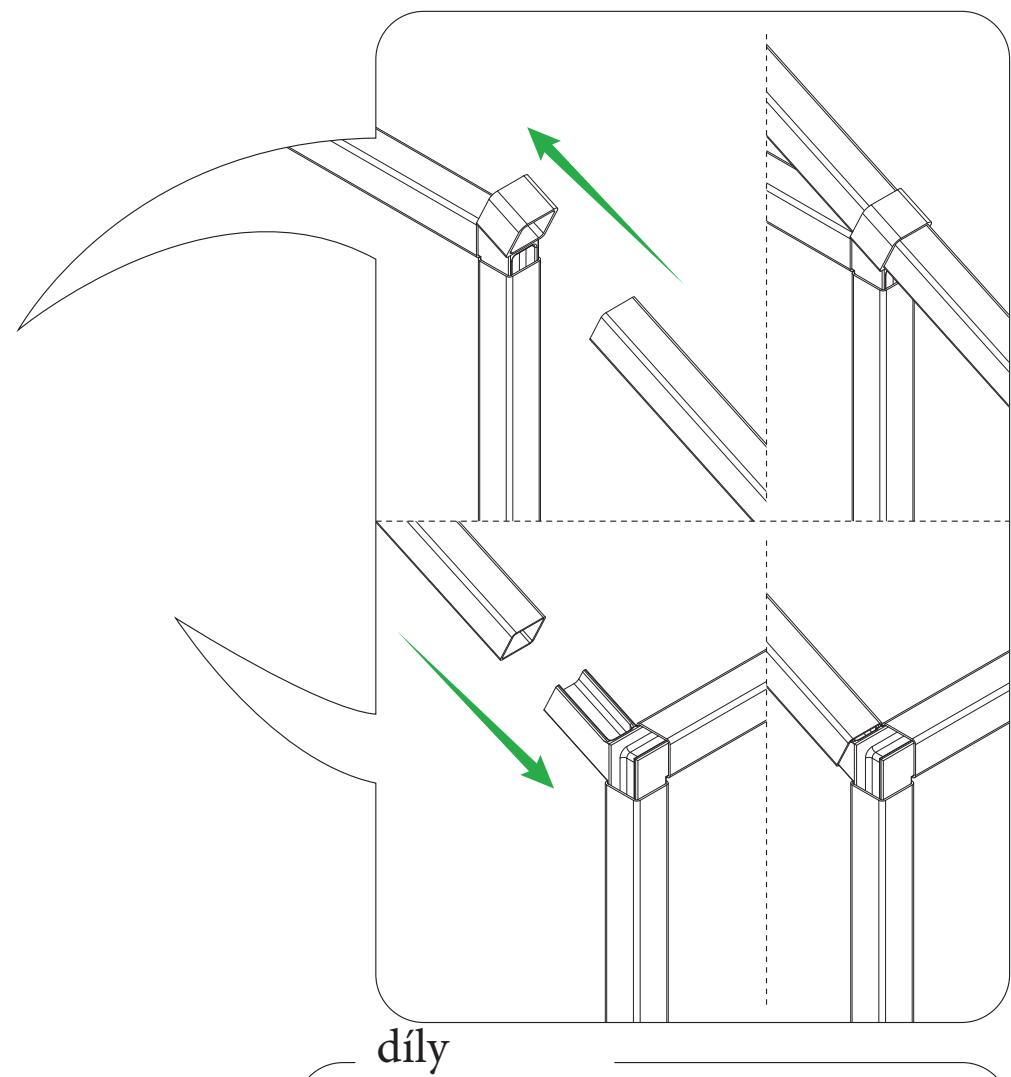
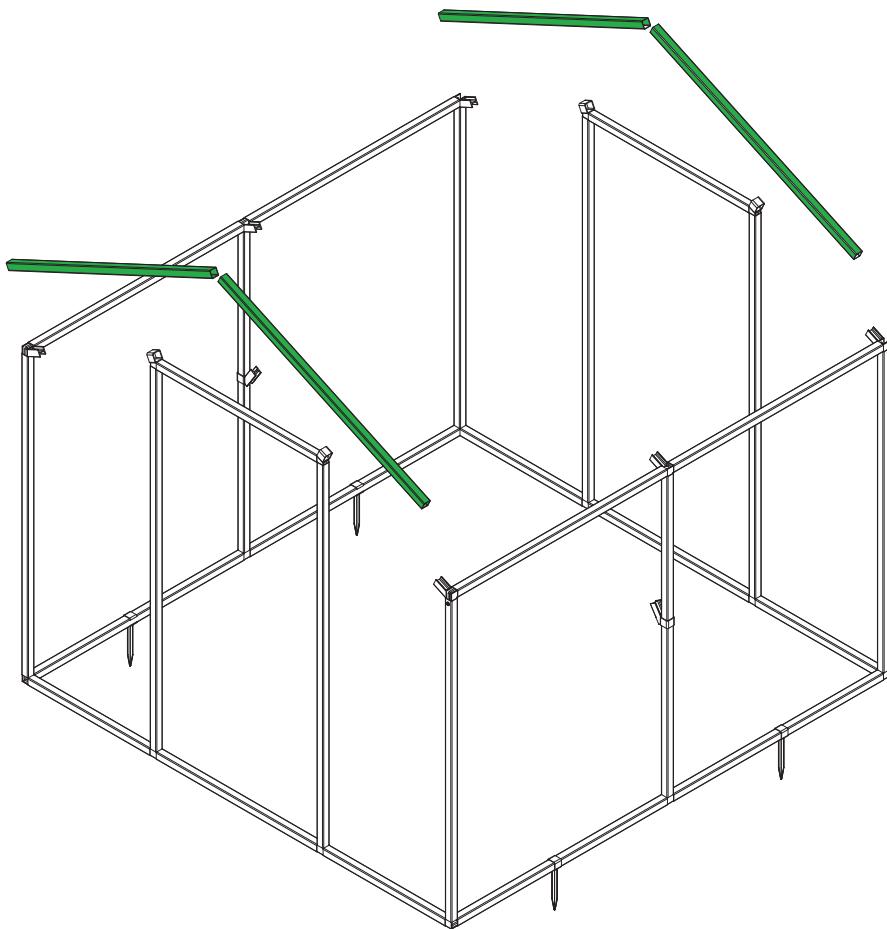


díly

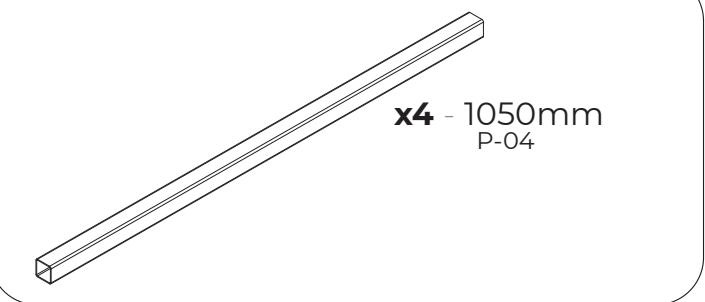


x4 - 1050mm  
P-04


13

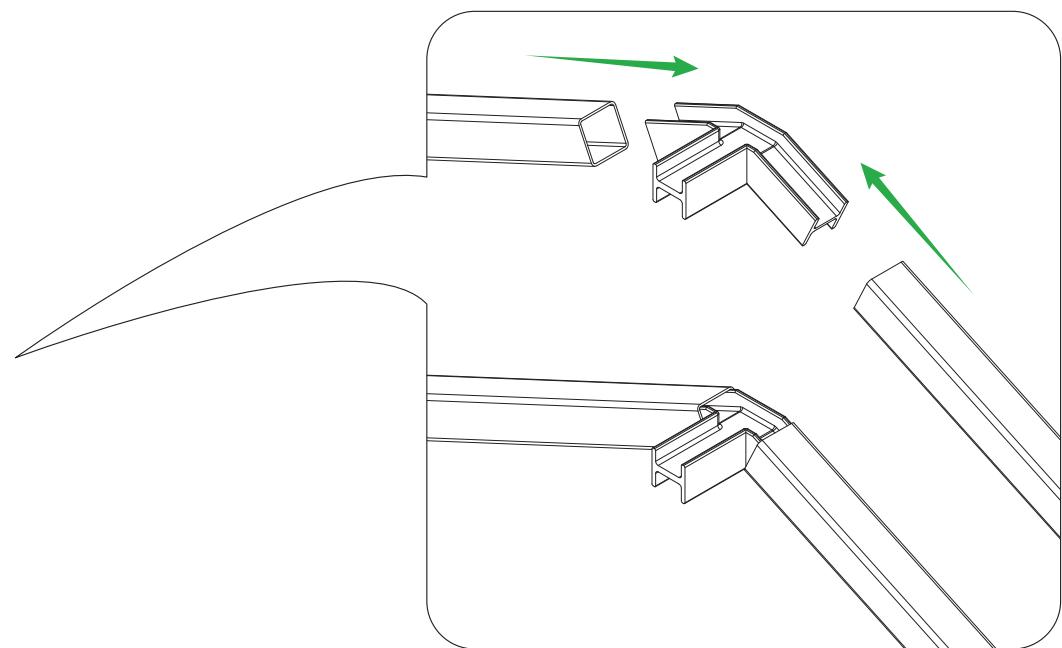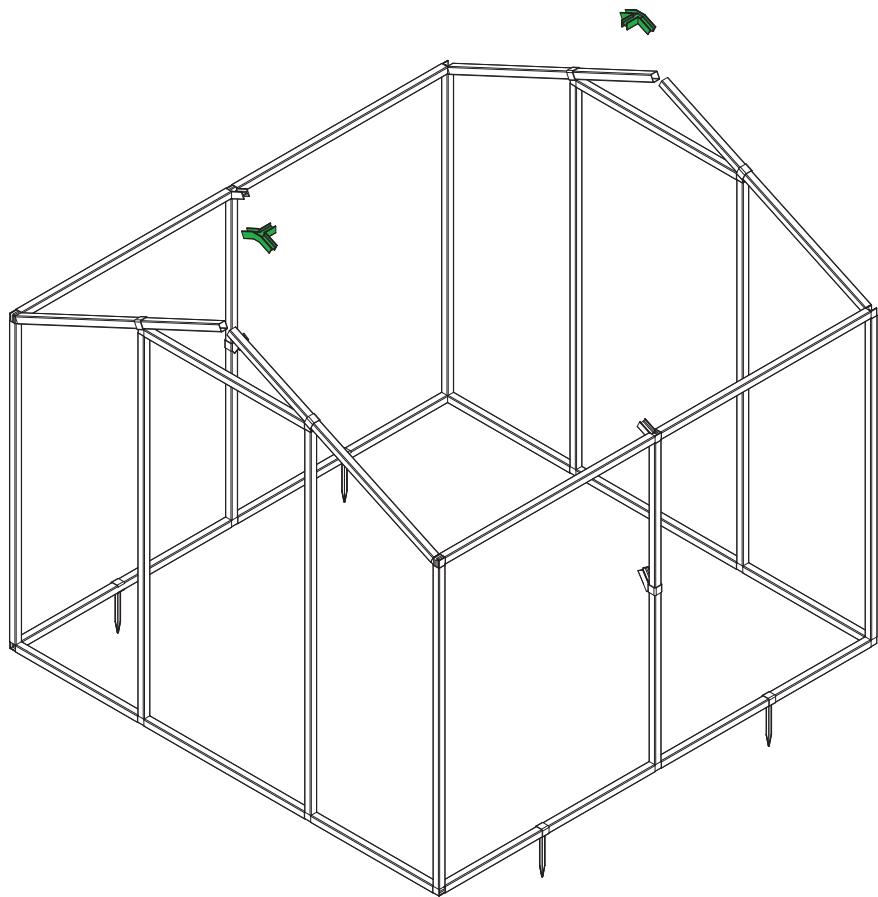



díly

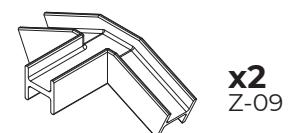


**14**

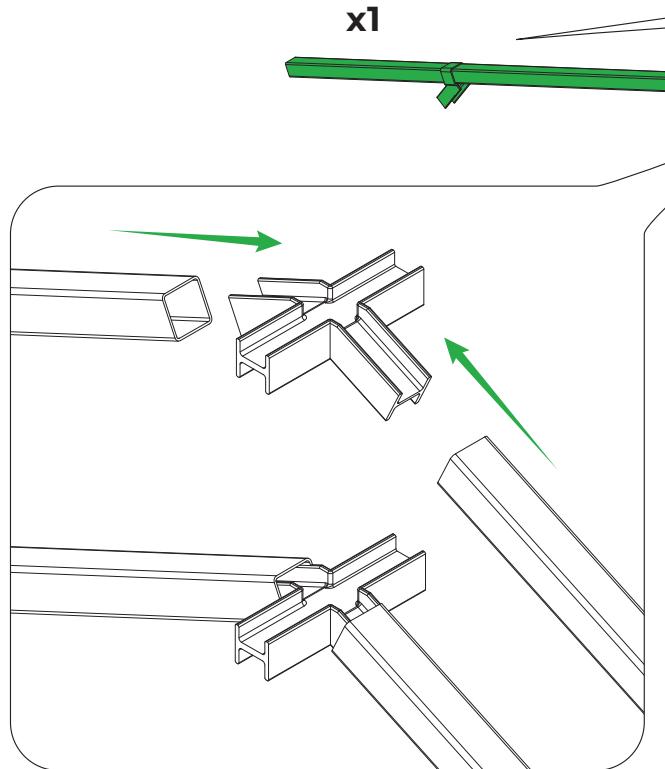


**x1**

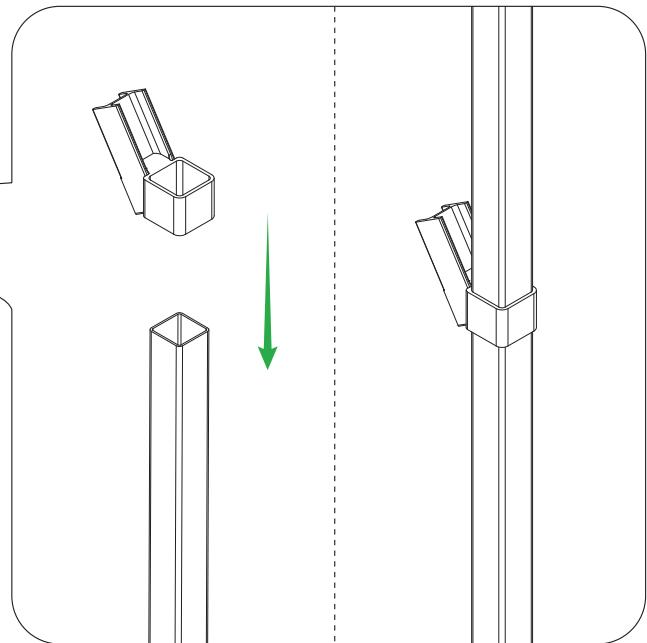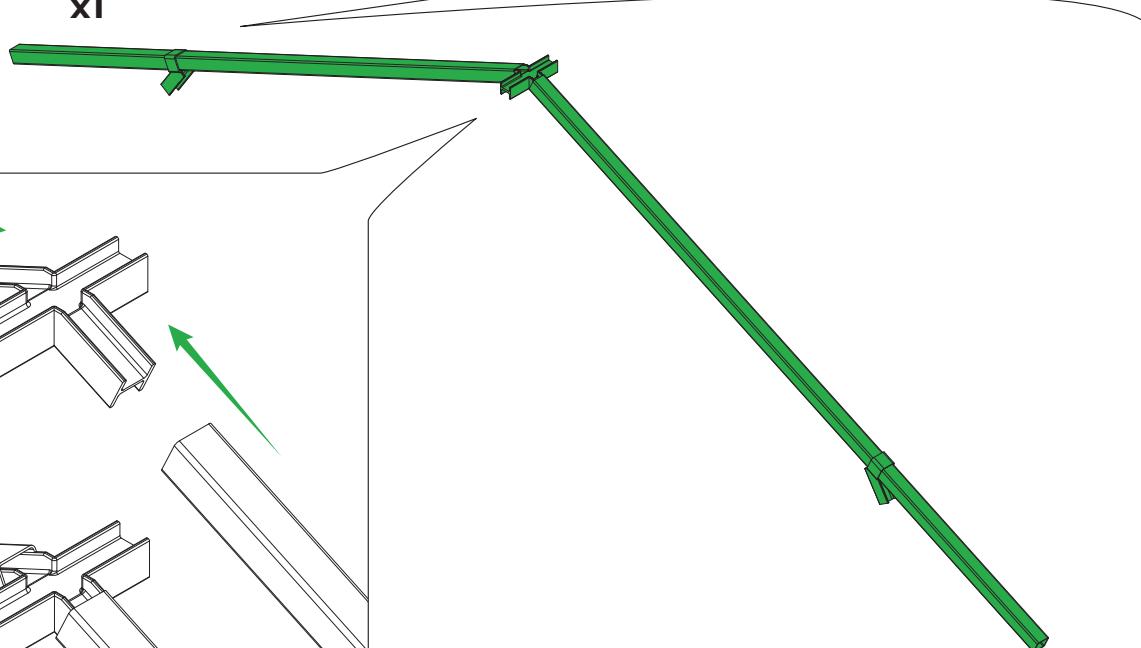


díly

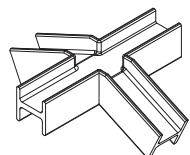

**x1**  
Z-10



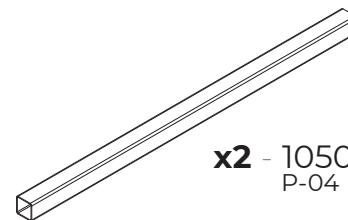


**x2** - 1050mm  
P-04


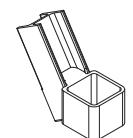


**x2**  
Z-11A


15

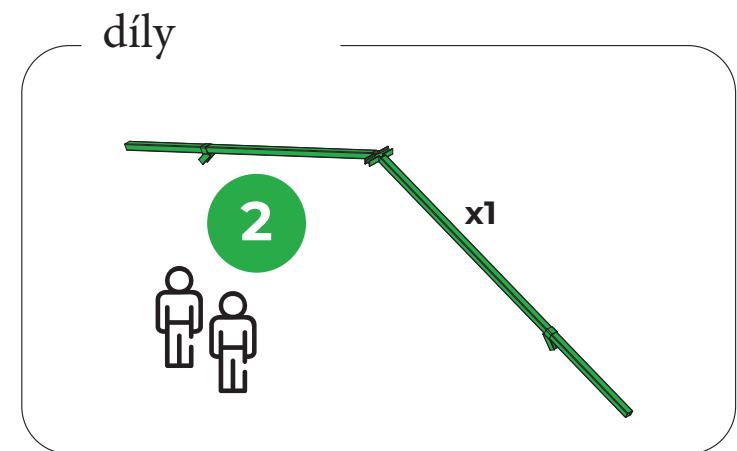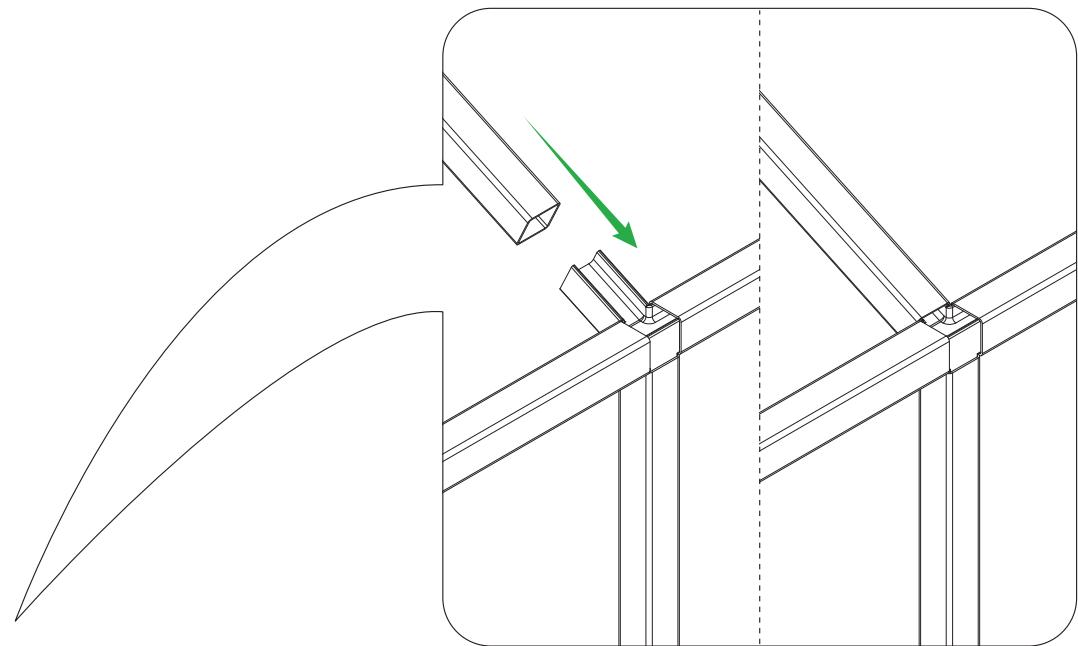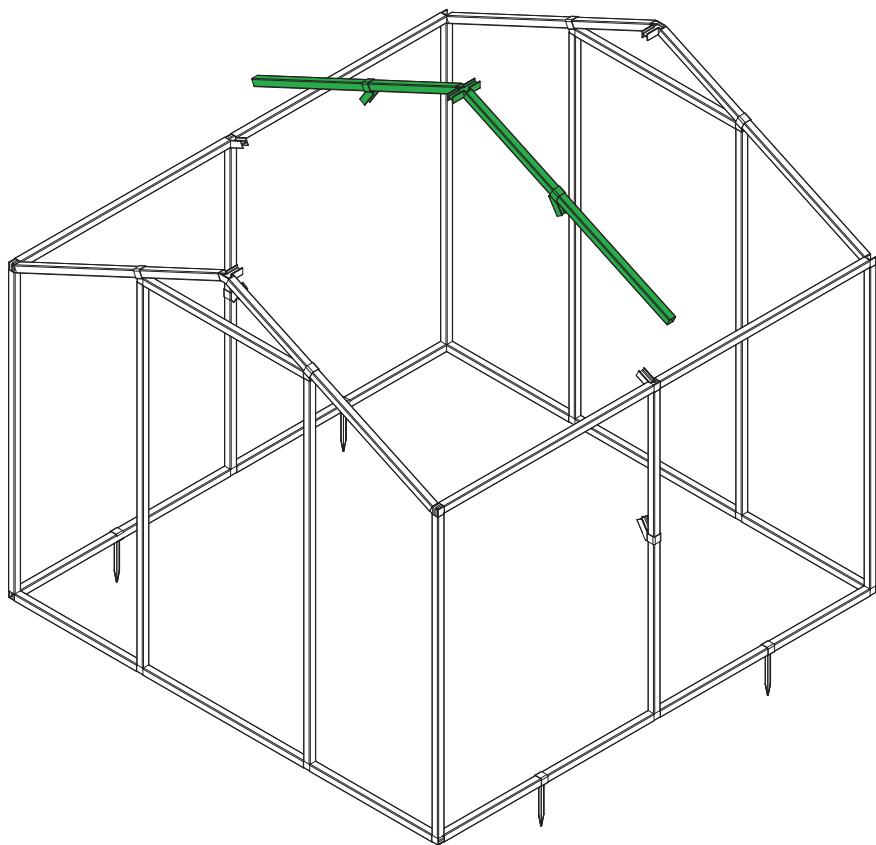

16

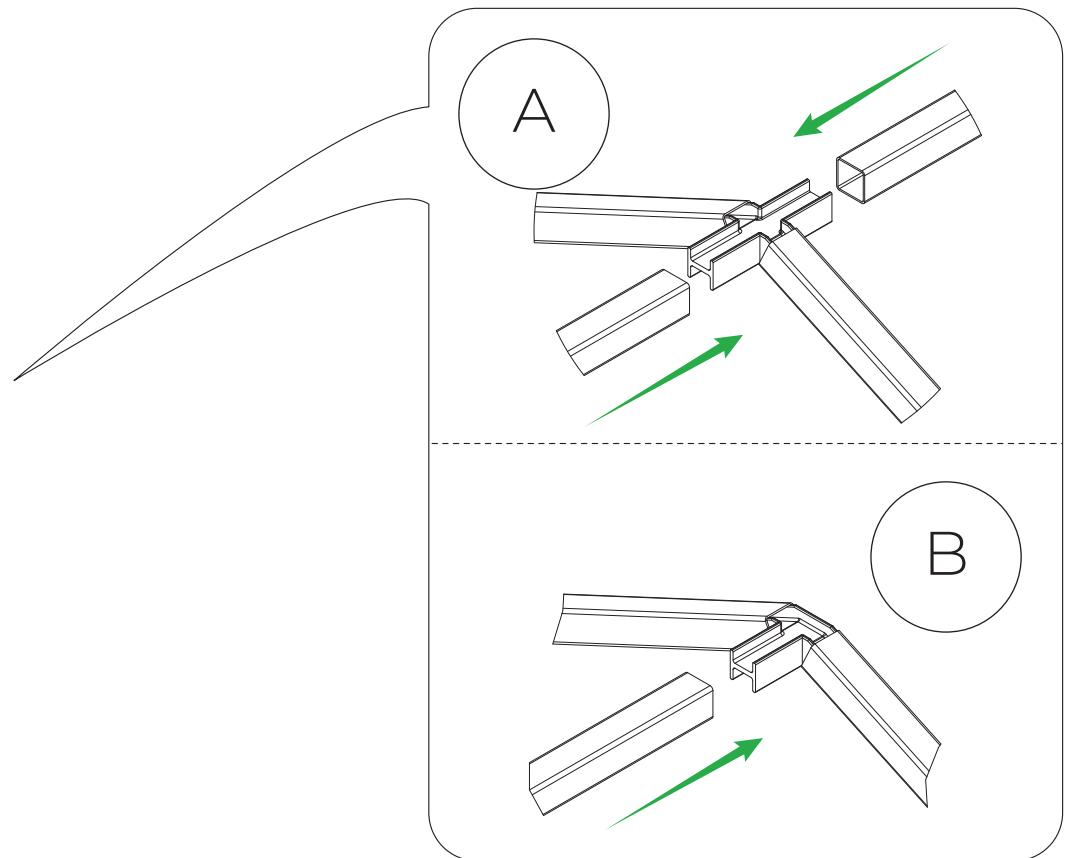
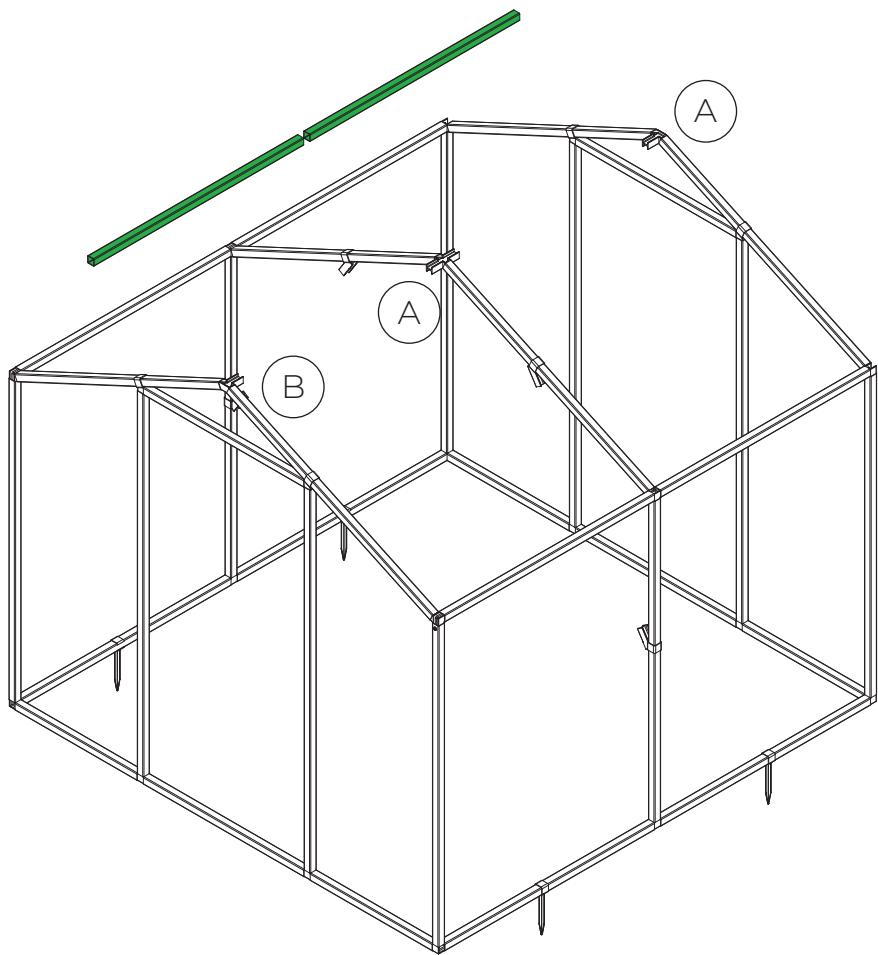


díly

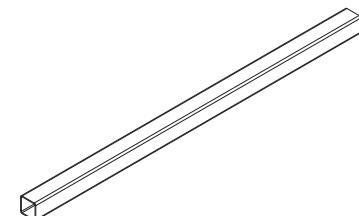


x2 - 980mm  
P-08

17

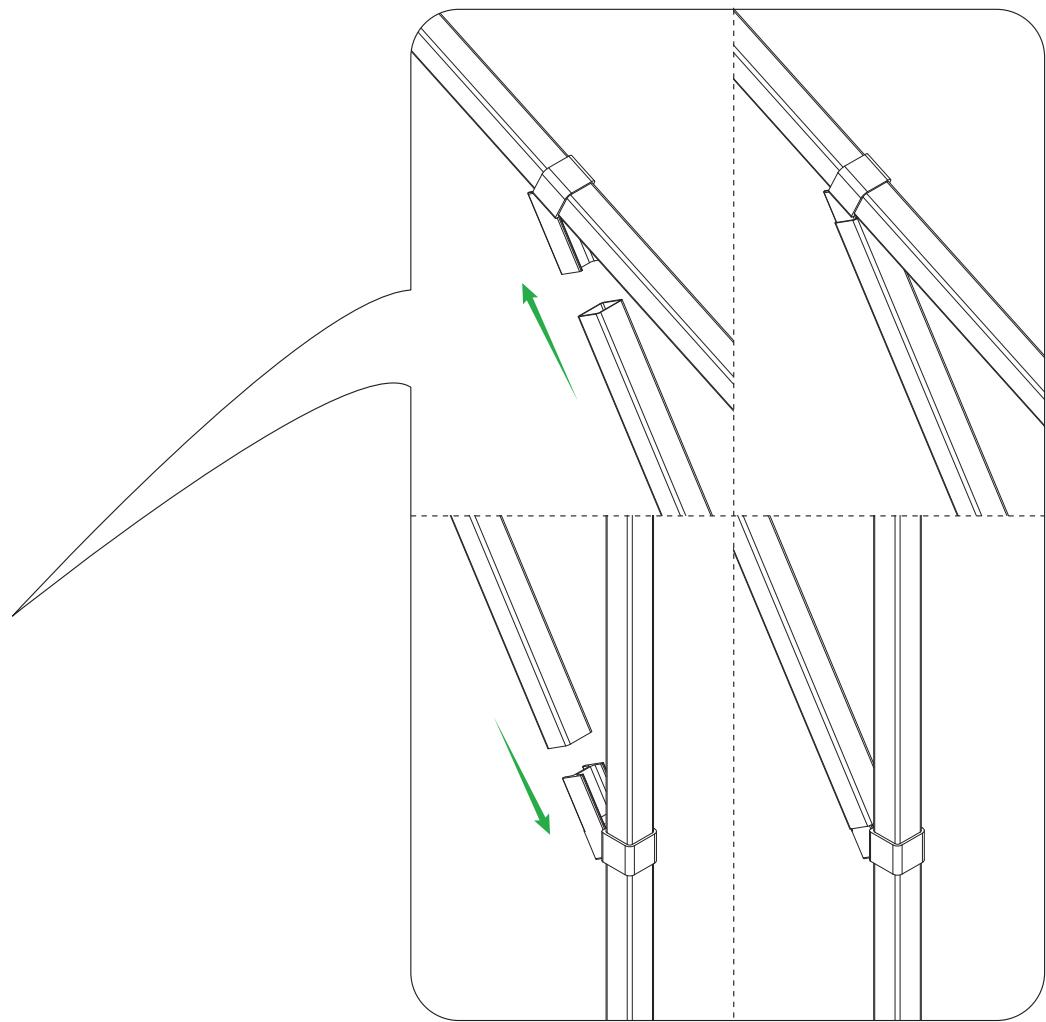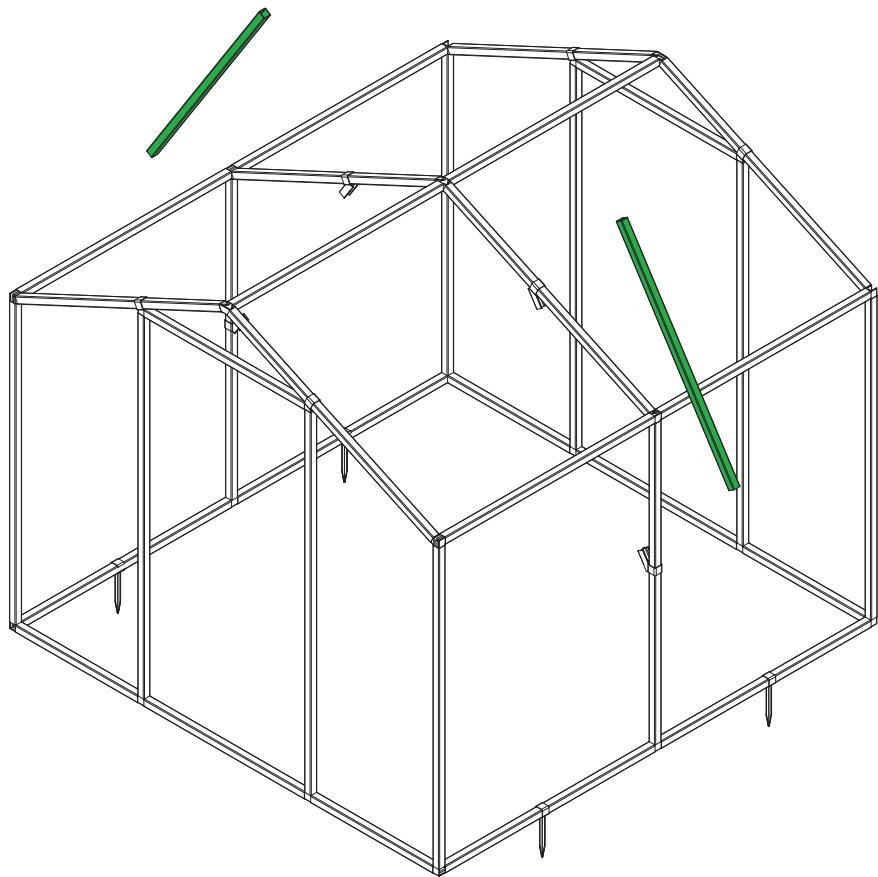

díly


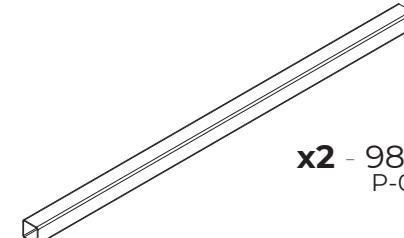


x2 - 980mm  
P-08

# 18



- EN All the profiles and connectors of the foil tunnel must be screwed with W1 screws. Do not mount the screws on the external side of the tunnel to prevent foil damage.
- DE Stellen Sie sicher, dass alle Profile und Verbindungsstücke des Folientunnels mittels W1-Schrauben zusammengeschraubt werden. Die Schrauben dürfen nicht an der Außenseite des Tunnels angeschraubt werden, um die Folie nicht zu beschädigen.
- CZ Spose všechny profily a spojky fólievého tunelu pomocí šroubů W1. Šrouby nešroubuje z vnější strany tunelu, aby nedošlo k poškození fólie.
- SK Všetky profily a konektory fólievého tunela upevnite pomocou skrutiek W1. Skrutky by nemali byť zaskrutkované od vonkajšej strane tunela, aby nedošlo k poškodeniu fólie.
- LT Įsitikinkite, kad visi plėvelinio šiltinamio profilai ir jungtys yra prisukami varžais W1. Varžtai neturėtu būti prisukami šiltinamio išorėje, kad nebūtų pažeista plėvelė.
- LV Pārleicinieties, vai visi plēves siltumnīcas profil un savienotāji ir pieskrūvēti ar W1 skrūvēm. Skrūves nedrīkst pieskrūvēt no plēves siltumnīcas ārpuses, lai nesabojātu plēvi.
- EE Hoolitse kletutnelli kõikiide profiilide ja ühenduste kruvidega W1 kinnikeeramise eest. Kile kahjustamise vältimiseks ei tohi kruvisid väljastpoolt kinni keerata.
- HU Ne feleddkezzén meg a fóliaalagút összes profillának és csatlakozó elemének a becsavarozására W1 csavarokkal. A csavarokat nem szabad az alagút külső oldaláról becsavarozni, hogy ne okozzon sérvülést a fóliában.
- RU Проследить, чтобы все профили и соединительные элементы плёночного туннеля были свинчены шурупами W1. Шурупы не следует ввинчивать с внешней стороны туннеля, чтобы не повредить плёнку.
- HR Treba se pobrinuti za svruću svih profila i spajalica tunela od folije vijcima W1. Vijci treba da budu privrćeni sa vanjske strane tunela, da nebi oštetiiti foliju.

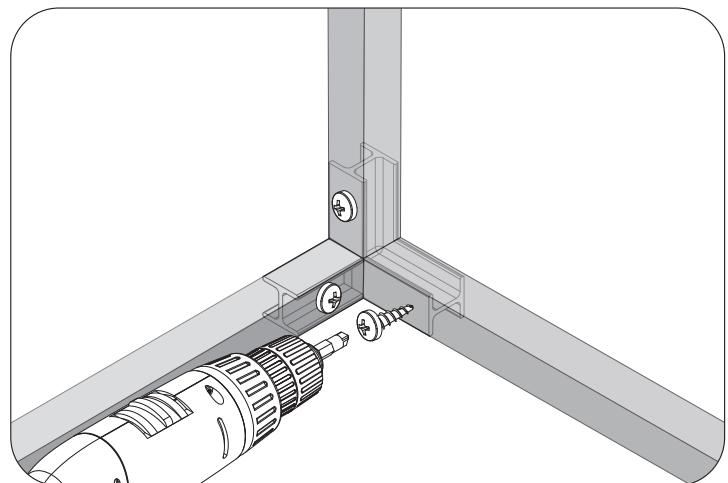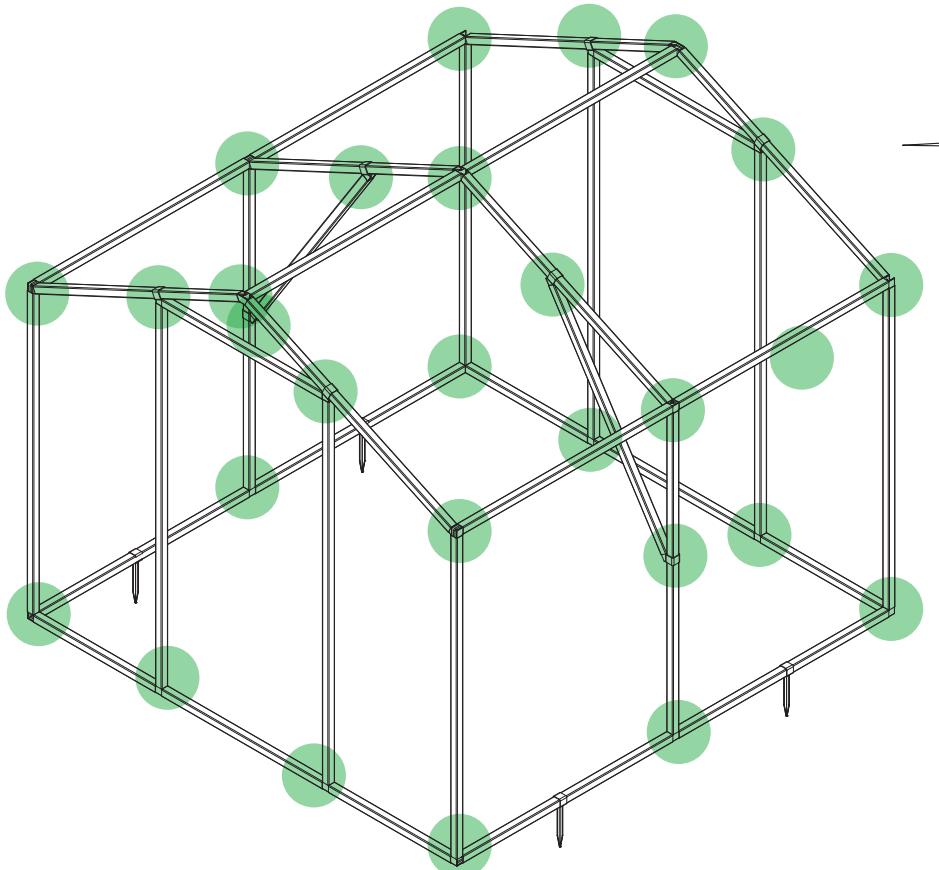




x1  
BIT

x80  
W1


# 19



- EN** All Z-14 clips must be fastened with W1 screws from the inside of the tunnel. DO NOT CUT OUT THE FOIL EXCESS! Dig it into the ground at the depth of 40 cm. The foil should be folded in the ground.
- DE** Alle Clips Z-14 sollten mittels W1-Schrauben von der Innenseite des Tunnels montiert werden. DAS ÜBERMAß AN FOLIE NICHT ABSCHNEIDEN! Graben sie es bis zu einer Tiefe von 40 cm in den Boden. Die Folie sollte in den Boden eingezogen werden.
- CZ** Všechny klipy Z-14 uchytě pomocí šroubů W1 z vnitřní strany tunelu. NEODSTŘIHUJTE NADBYTEČNOU FÓLIÍ!! Zakopějte ji do země do hloubky 40 cm. Fólie má být zavinutá v zemi.
- SK** Všetky spony Z-14 by sa mali upewniť pomocou skrutiek W1 z vnútornej strany tunela. NEODREZÁVAJTE PREBYTOK FÓLIE! Zakopťe ju do zeme do hĺbky 40 cm. Fólia by mala byť zapustená do zeme.
- LT** Visi Z-14 spaustukai turi būti pritvirtinti varžtais W1 iš šiltinamio vidaus. NEKIRPKITE PLÉVELÉS PERTEKLIAUS! Iškaskite jį į žemę 40 cm gylyje. Plévelė turėtų būti suvyniota į žemę.
- LV** Visiem Z-14 klipliem jābūt piestiprinātiem ar W1 skrūvēm plēves siltumnīcas iekšpusēs. NENOGRIEZT PLĒVES PĀRPALIKUMU! Ierociet to zemē līdz 40 cm dziļumam. Plēvei zemē ir jābūt uzlītai.
- EE** Kõik klambrid Z-14 tuleb kinnitada kruvidega W1 tunnelli siseküljelt. ÄRA ÜLEMÄÄRAST KILET ÄRA LÖIKI! Kaeva see 40 cm sügavuselt maasse. Kile peab pinnases olemas kokku keeratud.
- HU** A Z-14 klipséket az alagút belső oldaláról kell rögzíteni a W1 csavarokkal. NE VÁGJA LE A MEGMARADT FÓLIÁT! Ássa be a földbe 40 cm mélységre. A föliát a földbe kell tekerni.
- RU** Все зажимы (клипсы) Z-14 должны быть прикреплены шурупами W1 с внутренней стороны туннеля. Не обрезать излишки пленки! Закопать его в землю на глубину 40 см. Пленка должна быть завернута в землю.
- HR** Sve klipove Z-14 treba pričvrćivati vijcima W1 sa unutarnje strane tunела. NE ODSJECATI VIŠAK FOLIJE ! Ukopati ga u zemlju na dubinu 40 cm. Folija treba da bude umotana u zemlji.

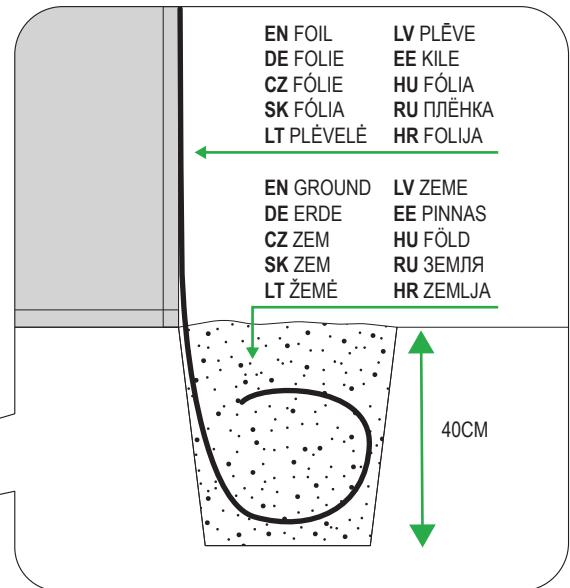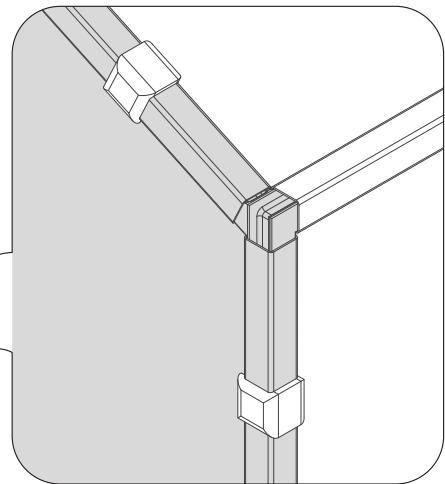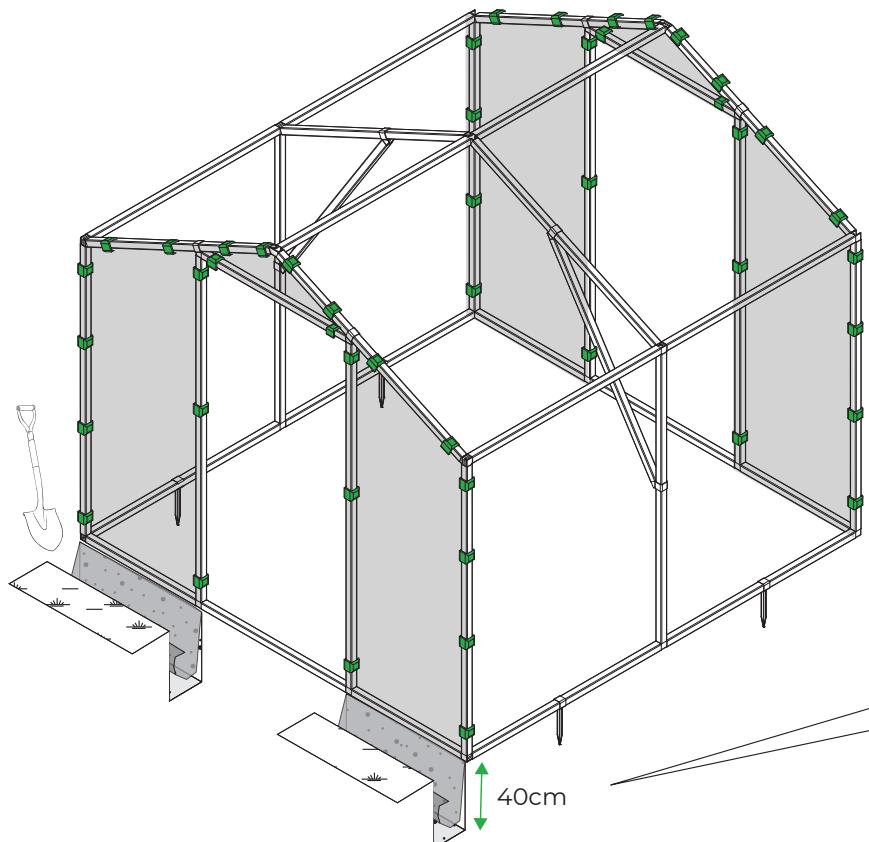




díly

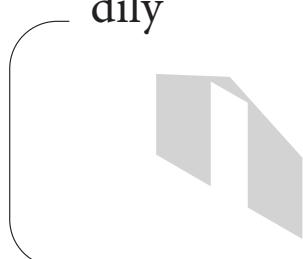

**x2**  
FOIL 2

**x48**  
Z-14

**20**

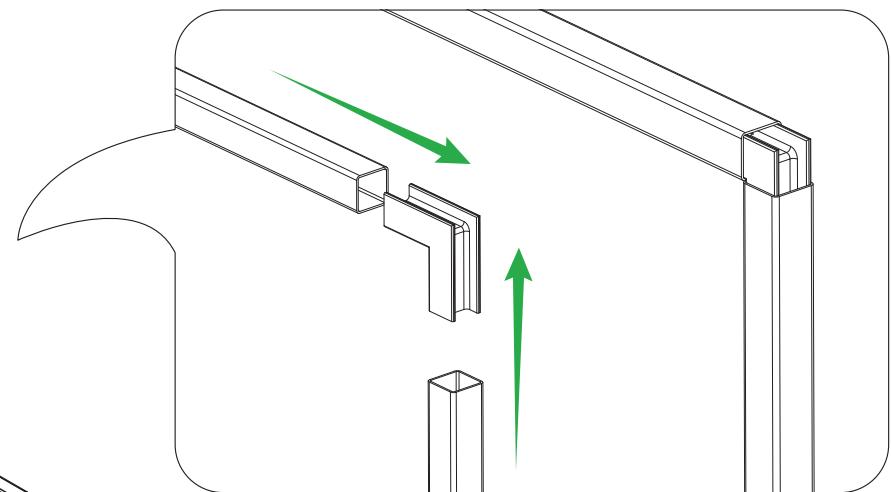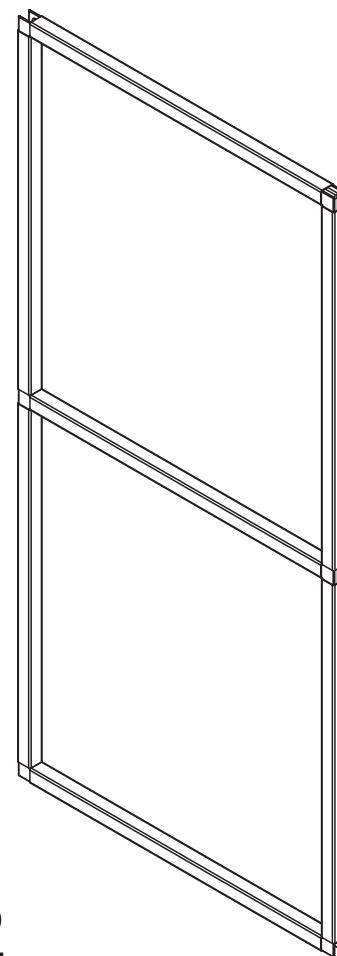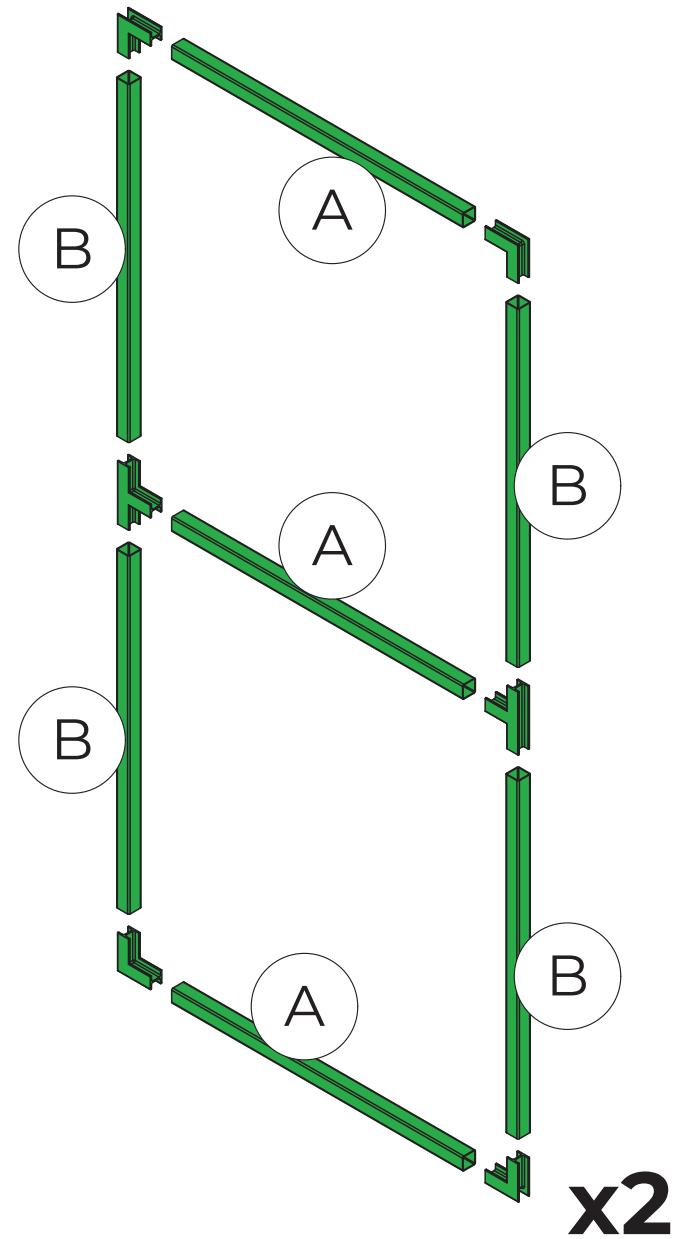



díly

**A** x6 - 680mm  
P-01


**B** x8 - 720mm  
P-02

**x4**  
Z-05      **x8**  
Z-03


**21**

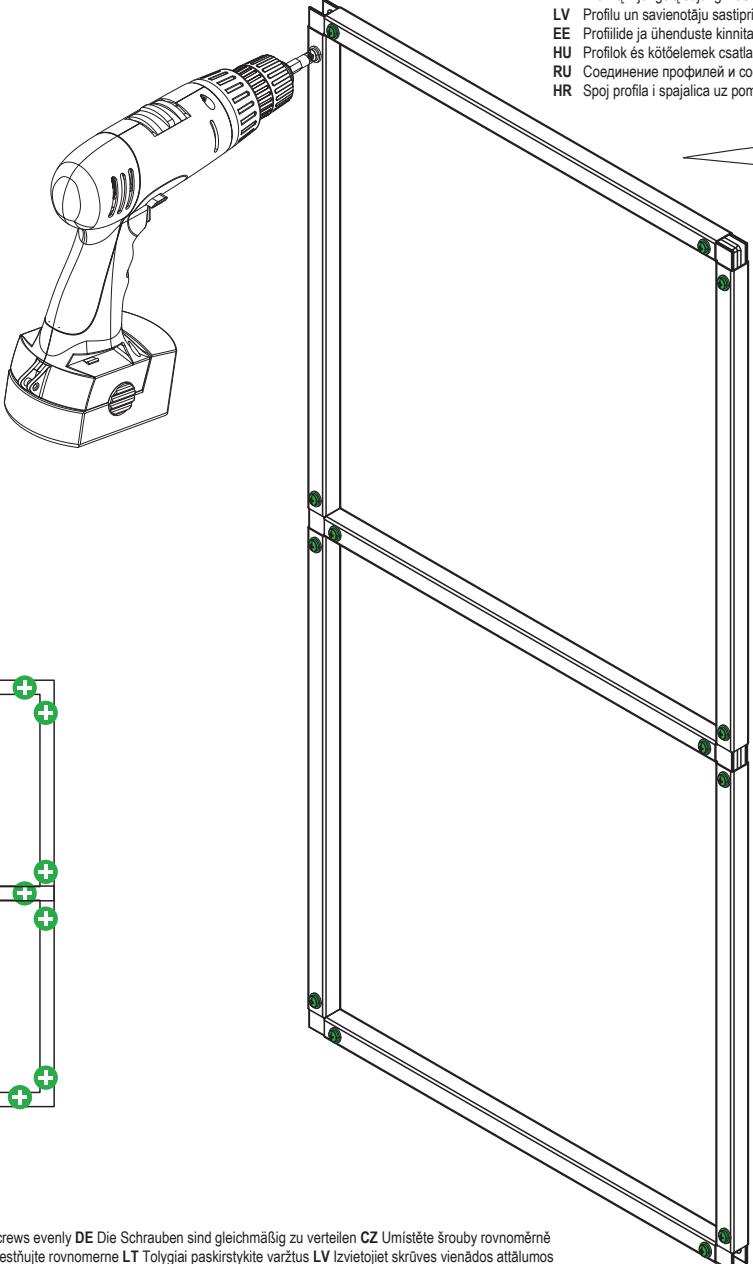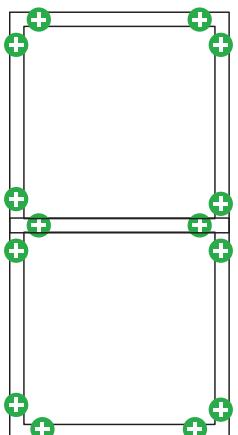

EN Connect the profiles and connectors by means of W1 screws.  
DE Verbinden von Profilen und Verbindungsstücken mittels W1-Schrauben.  
CZ Spojení profilů a spojek pomocí šroubů W1  
SK Spojenie profilov a spojok pomocou skrutiek W1  
LT Profilių ir jungčių sujungimas varžtais W1  
LV Profili un savienotāju sastiprināšana ar skrūvēm W1  
EE Profiile ja ühendust kinnitamine krüvidega W1  
HU Profilok és kötőelemek csatlakoztatása W1 csavarokkal  
RU Соединение профилей и соединительных элементов при помощи шурупов W1  
HR Spoj profila i spajalica uz pomoć vijaka W1


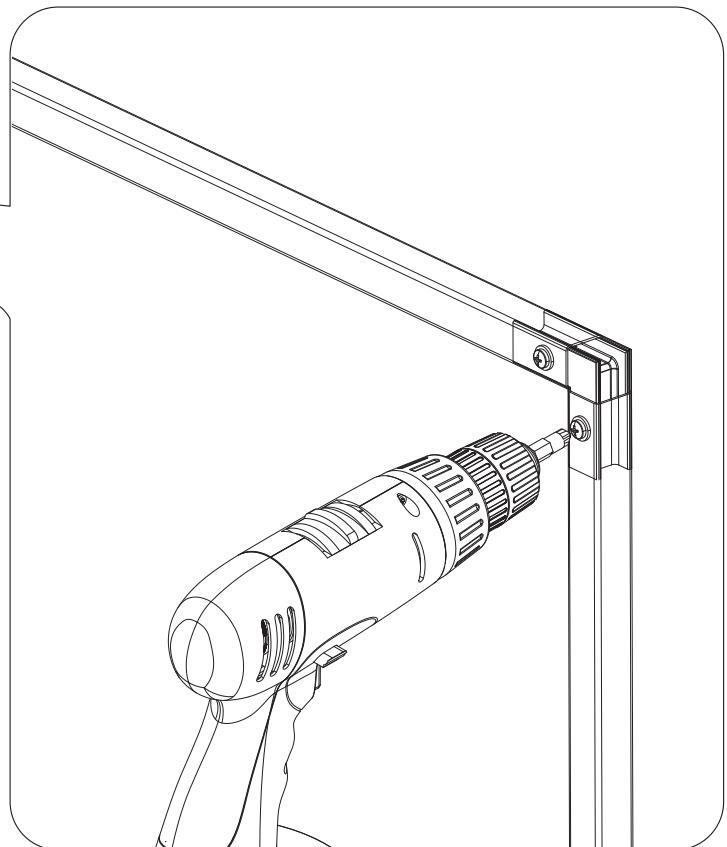


**x2**

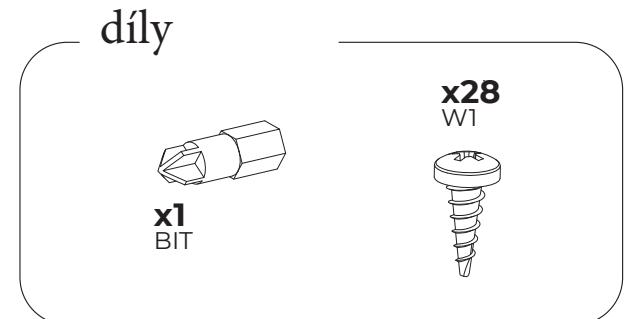




EN Place the screws evenly DE Die Schrauben sind gleichmäßig zu verteilen CZ Umístěte šrouby rovnoměrně  
SK Skrutky umiestňujte rovnomerne LT Tolygai paskirstykite varžtus LV Izvietojiet skrūves vienādos attālumos  
EE Paiguta kruidid ühtlaste vahedega HU Egyenletes távolságba helyezze el a csavarokat RU Равномерно  
распределять шурупы HR Razmjestiti vijke ravnomjerno

22

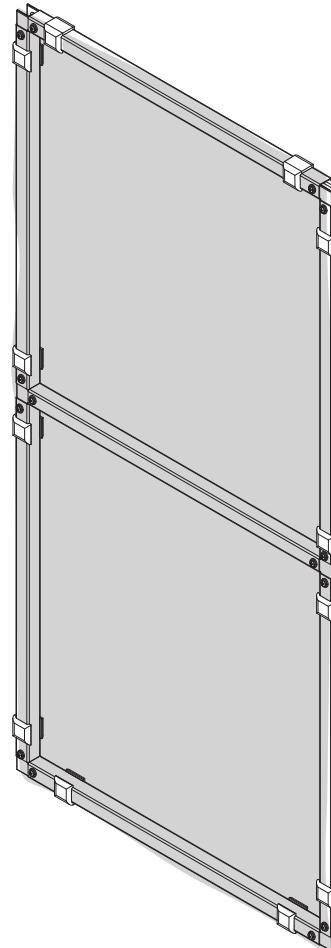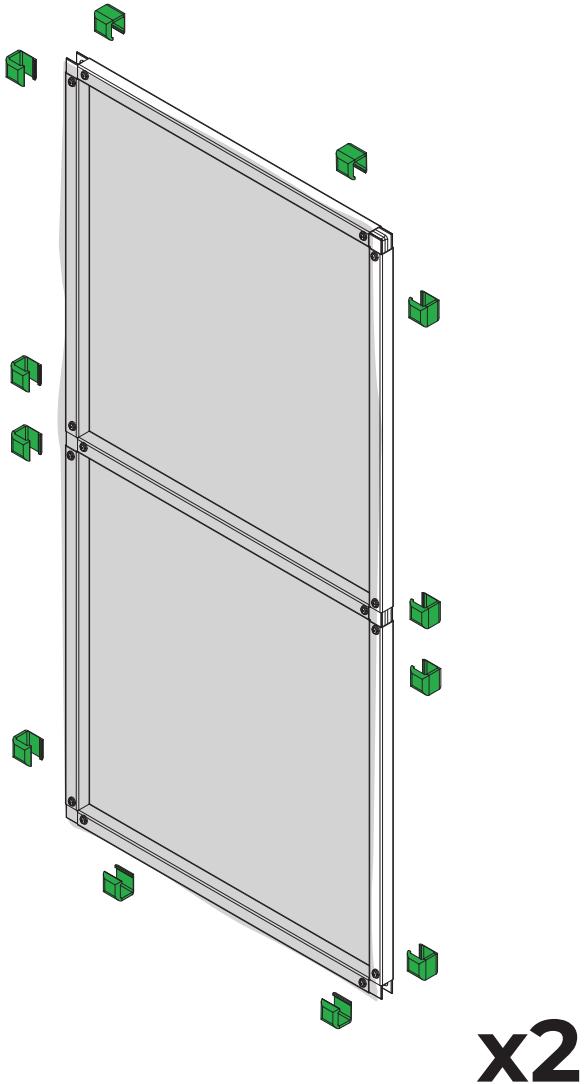


- EN All Z-14 clips must be fastened with W1 screws from the inside of the tunnel.
- DE Alle Clips Z-14 sollten mittels W1-Schrauben von der Innenseite des Tunnels montiert werden.
- CZ Všechny klipy Z-14 uchytíte pomocí šroubů W1 z vnitřní strany tunelu.
- SK Všetky spony Z-14 by sa mali upevniť pomocou skrutiek W1 iš vnutornej strane tunela.
- LT Visi Z-14 spaustukai turi būti pritrivinti varžtais W1 iš ūthamio vidaus.
- LV Visiem Z-14 klipšiem jābūt piestiprinātiem ar W1 skrūvēm no plēves siltumnīcas iekšpuses.
- EE Kõik klambrid Z-14 tuleb kinnitada kruvidega W1 tunneli sisekülelt.
- HU A Z-14 klipszeket az alagút belső oldaláról kell rögzíteni a W1 csavarokkal.
- RU Все зажимы (клипсы) Z-14 должны быть прикреплены шурупами W1 с внутренней стороны туннеля.
- HR Sve klipsove Z-14 treba pričvršćivati vijcima W1 sa unutarnje strane tunela.



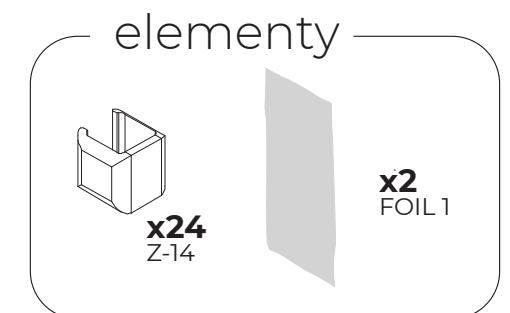


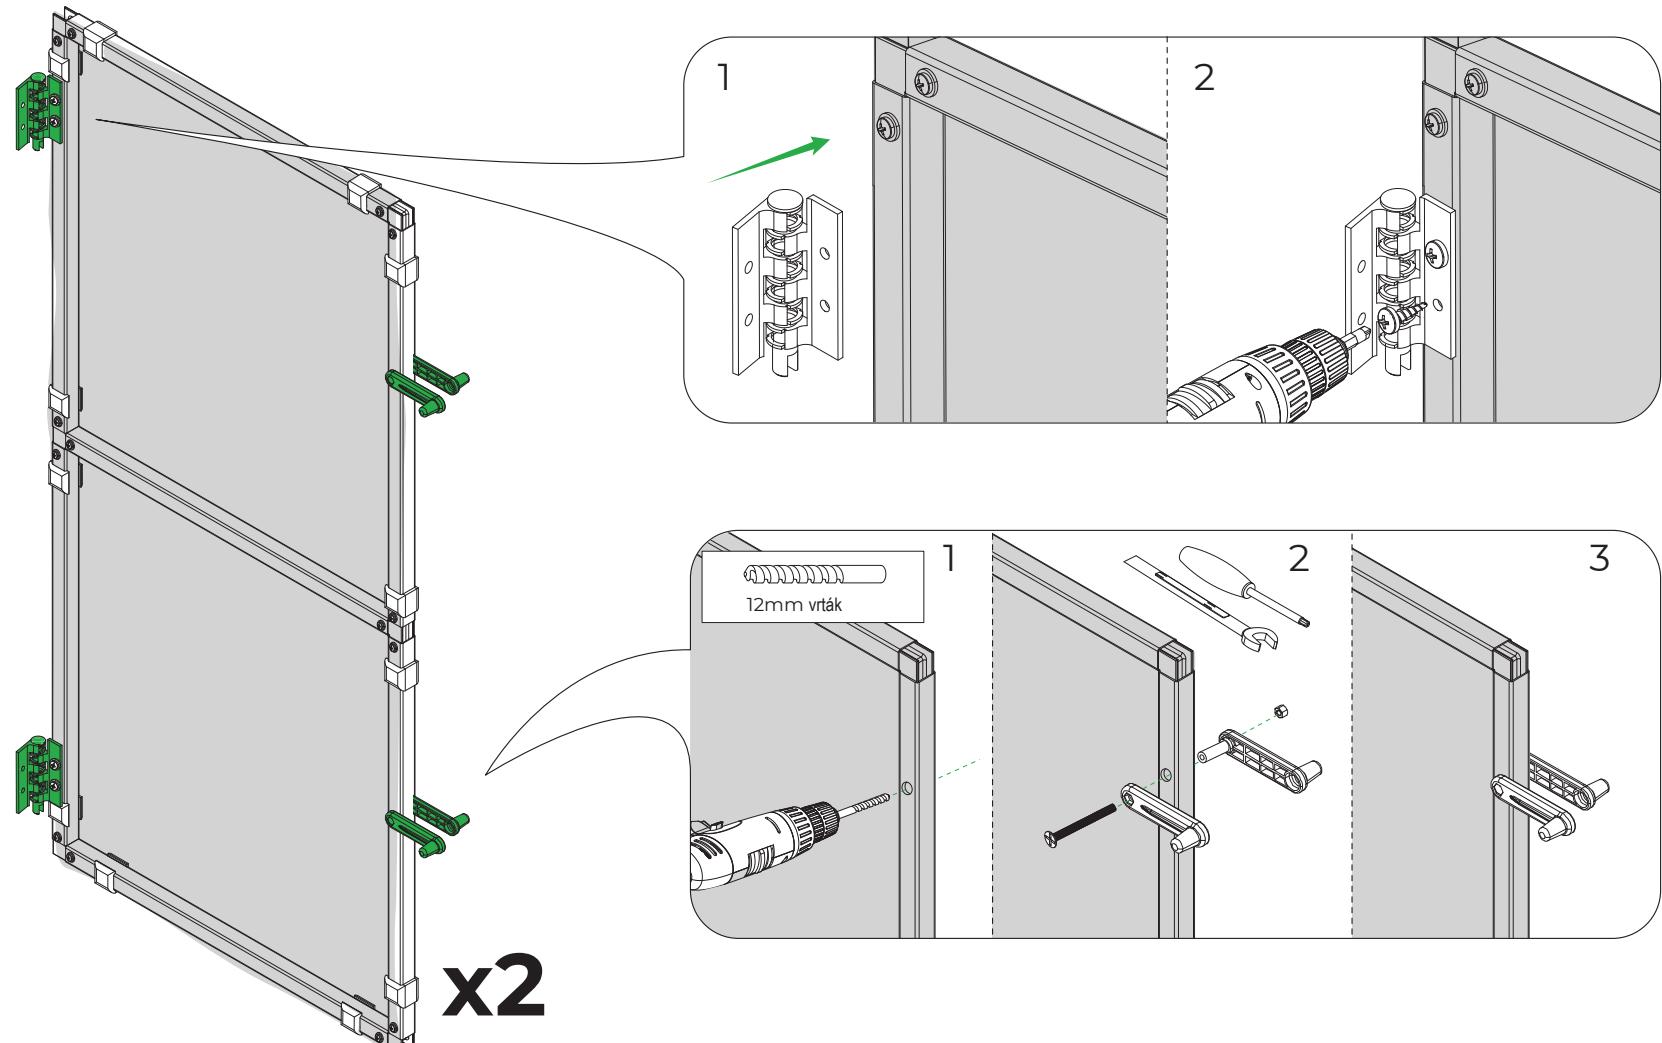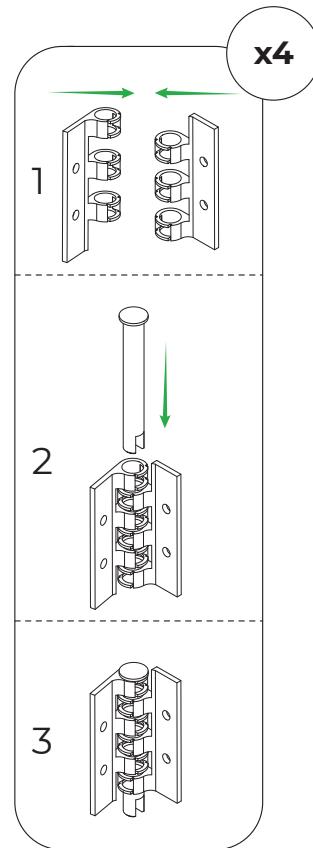**23**





EN Hinge assembly  
DE Zusammensetzen des Scharniers  
CZ Složení pantu  
SK Skladanie závesu  
LT Vyrimo surinkimas  
LV Enēges salīkšana  
EE Hinge koostamine  
HU A pántok összerakása  
RU Сборка петли  
HR Sastavljanje zglovnice

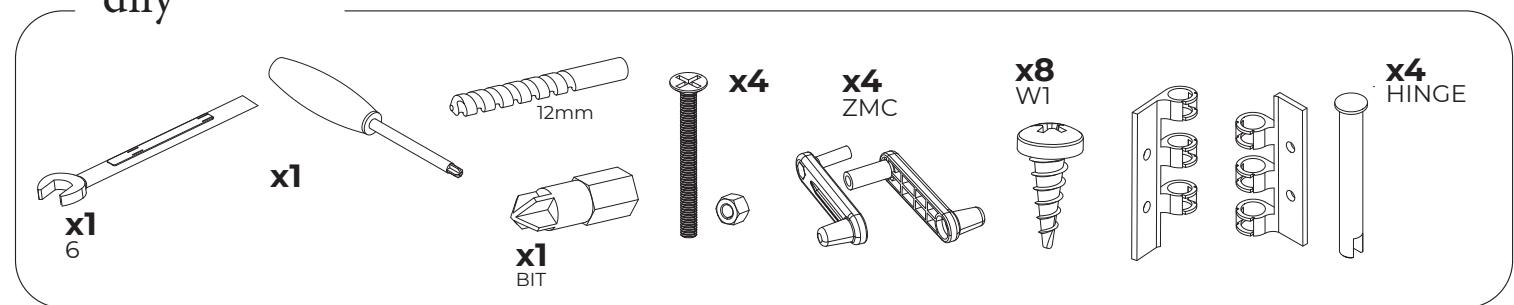



**24**

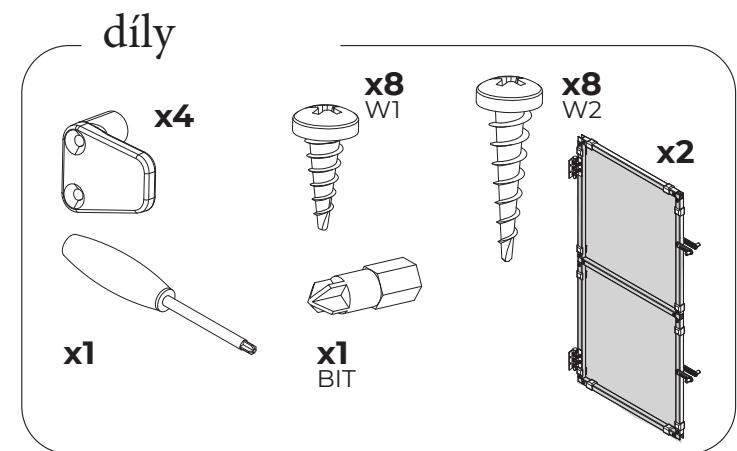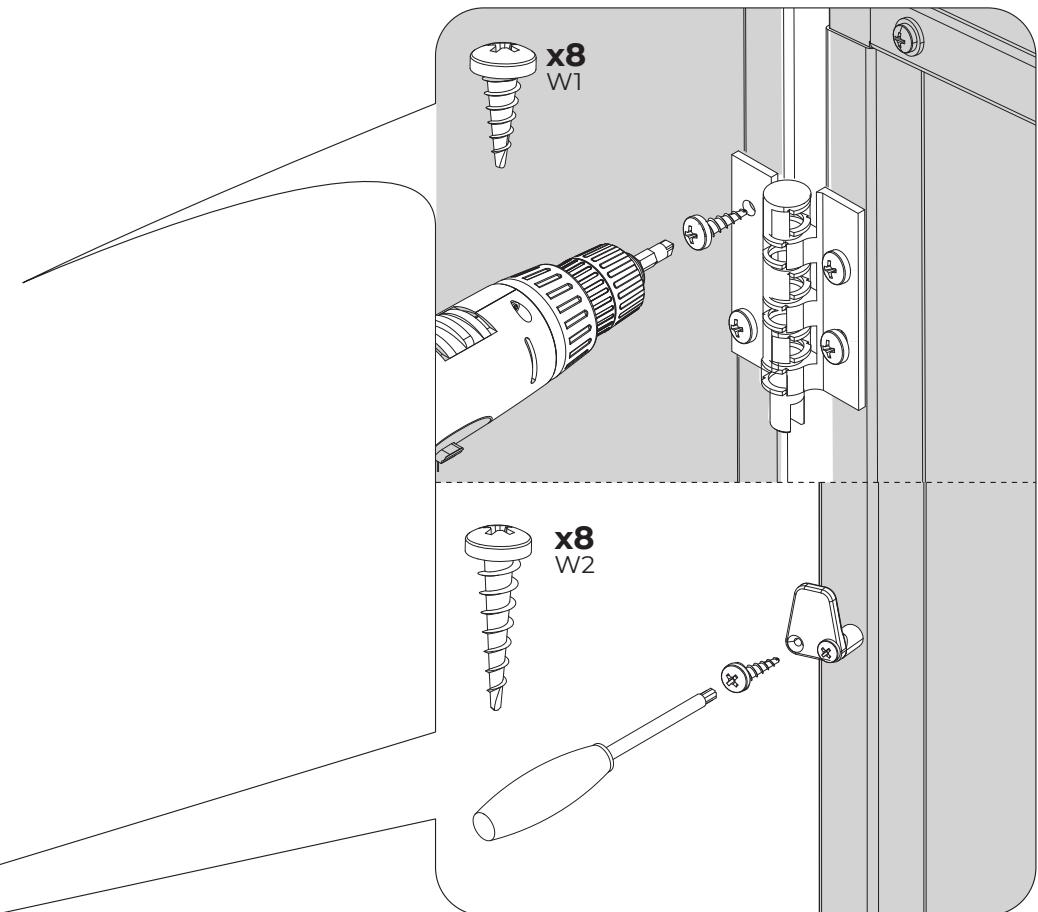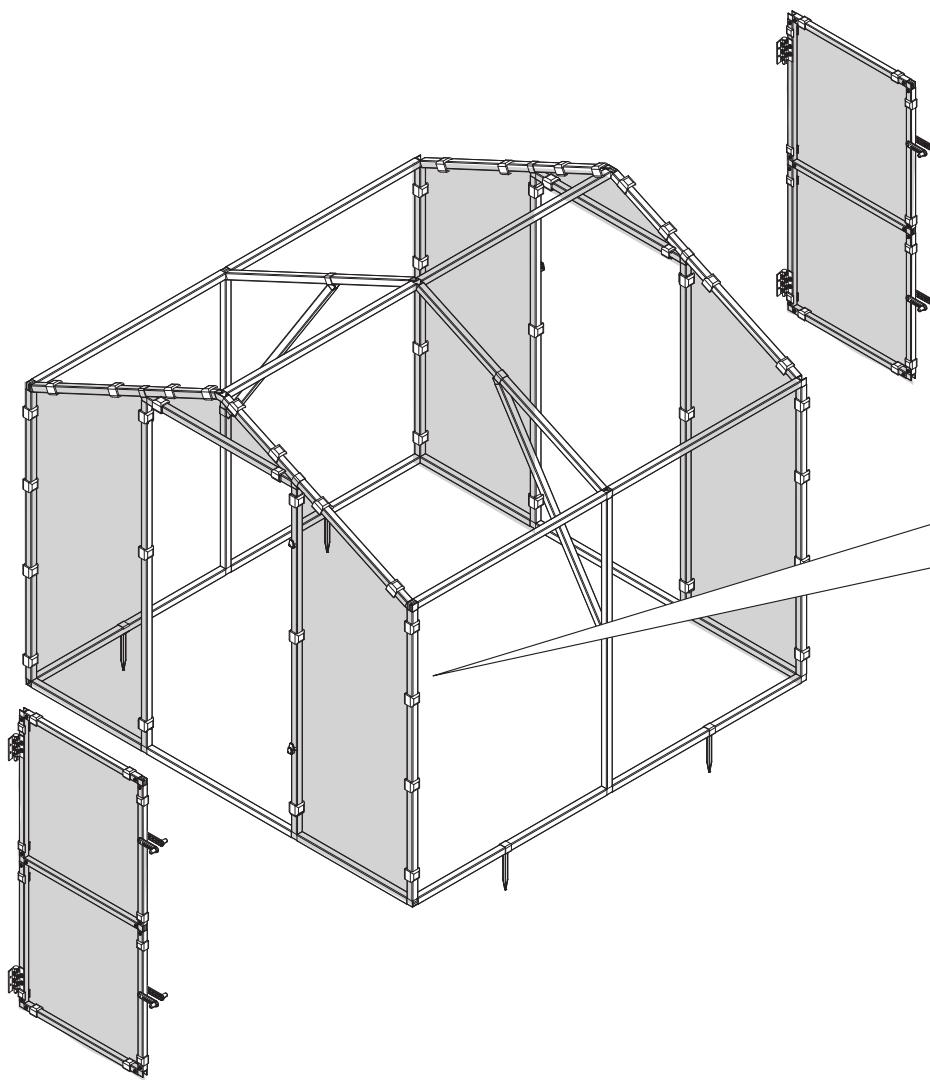

25

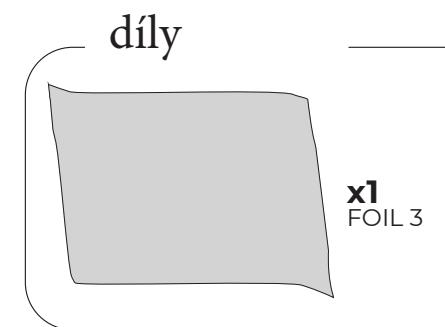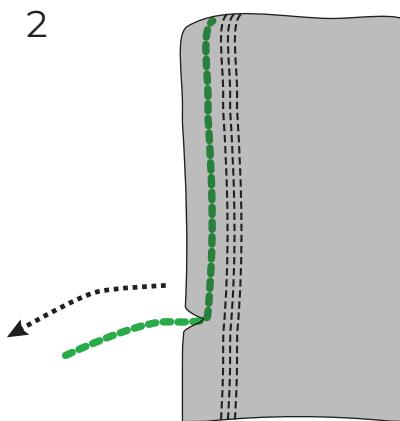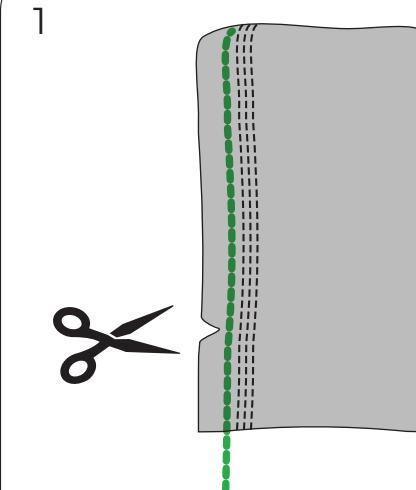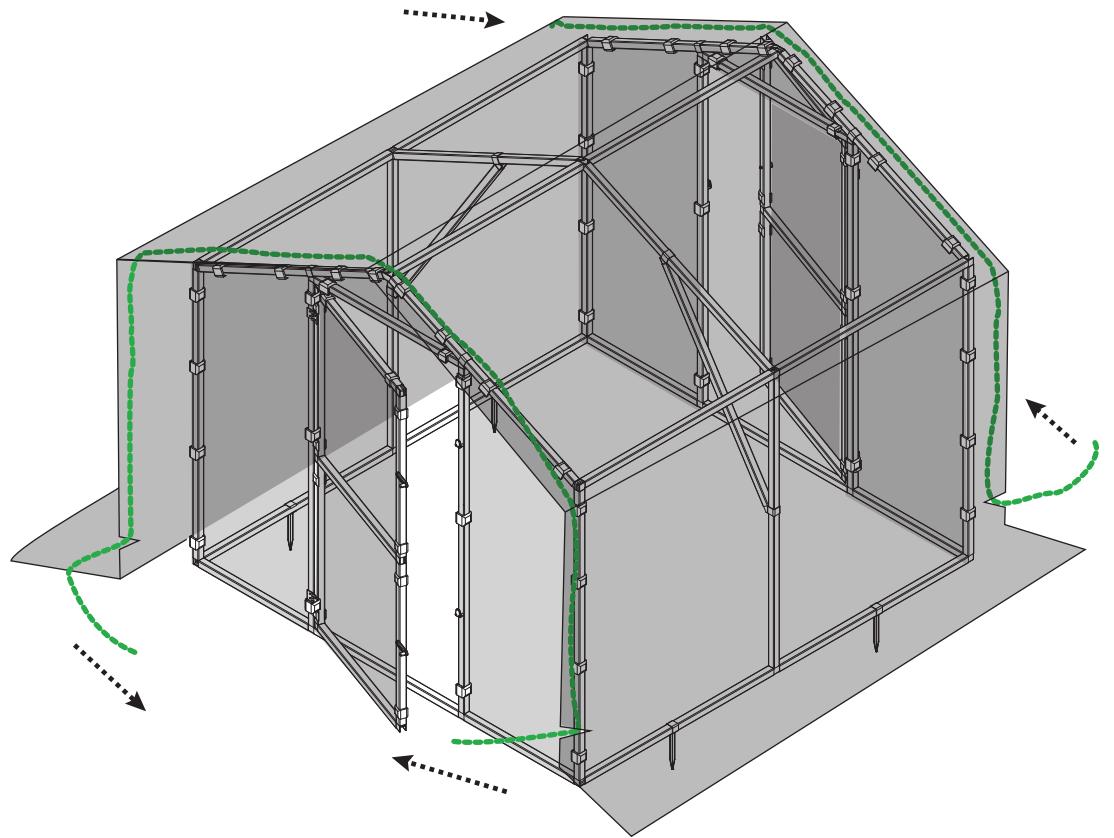

**26**

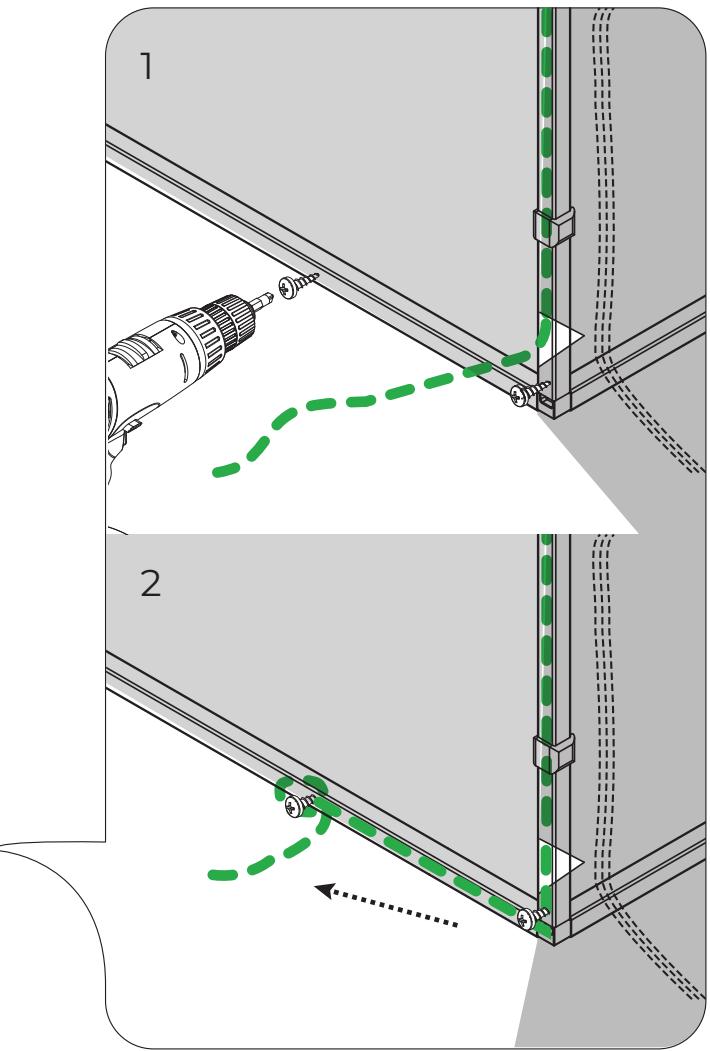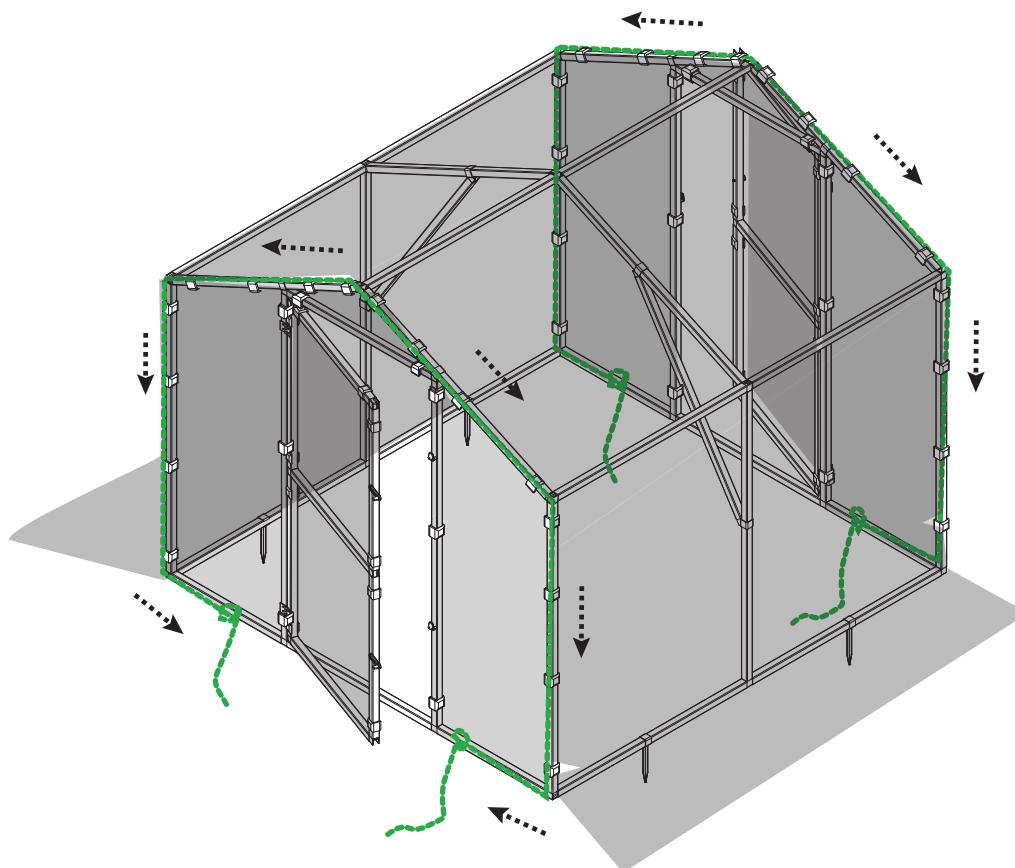

dily



**x1**  
BIT






**x8**  
W1

**27**



- EN** DO NOT CUT OUT THE FOIL EXCESS! Dig it into the ground at the depth of 40 cm. The foil should be folded in the ground.
- DE** DAS ÜBERMAß AN FOLIE NICHT ABSCHNEIDEN! Graben sie es bis zu einer Tiefe von 40 cm in den Boden. Die Folie sollte in den Boden eingezogen werden.
- CZ** NEODSTRÍHUJTE NADBYTEČNOU FÓLIU! Zakopějte ji do země do hloubky 40 cm. Fólie má být zavinutá v zemi.
- SK** NEODREZÁVAJTE PREBYTOK FÓLIE! Zakopte ju do zeme do hĺbky 40 cm. Fólia by mala byť zapustená do zeme.
- LT** NEKIRPKITE PLĒVELĒS PERTEKLIAUSI! Iškaskite iji į žemę 40 cm gylyje. Plēvelė turėtų būti suvyniota į žemę.
- EE** ÄRA ULEMAĀRAST KILET ÄRA LÖÖKA! Kaeva see 40 cm sügavuselt maasse. Kile peab pinnases olema kokku keeratud.
- HU** NE VÁGJA LE A MEGMARADT FÓLIÁT! Ássa be a földbe 40 cm mélységre. A fóliát a földbe kell tekerni.
- RU** Не обрезать излишки пленки! Закопать его в землю на глубину 40 см. Пленка должна быть завернута в землю.
- HR** NE ODSJECATI VIŠAK FOLIJE ! Ukopati ga u zemlju na dubinu 40 cm. Folija treba da bude umotana u zemlji.

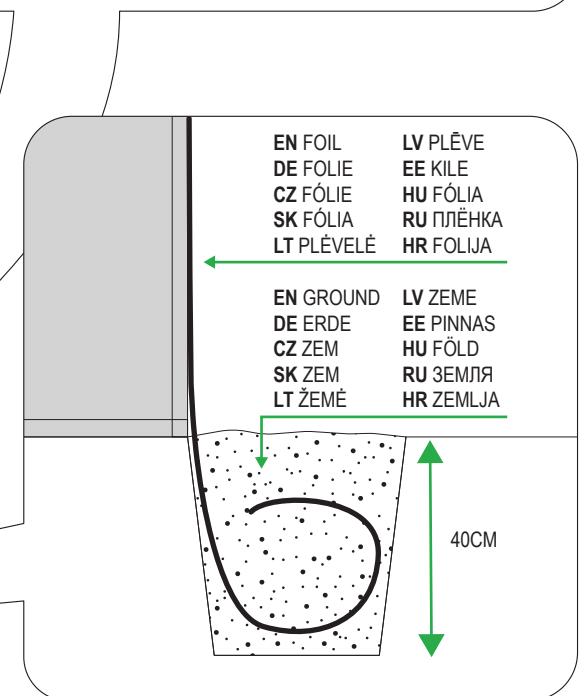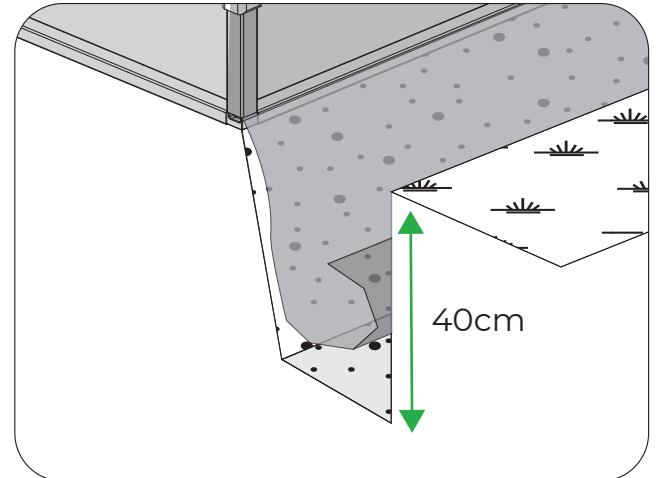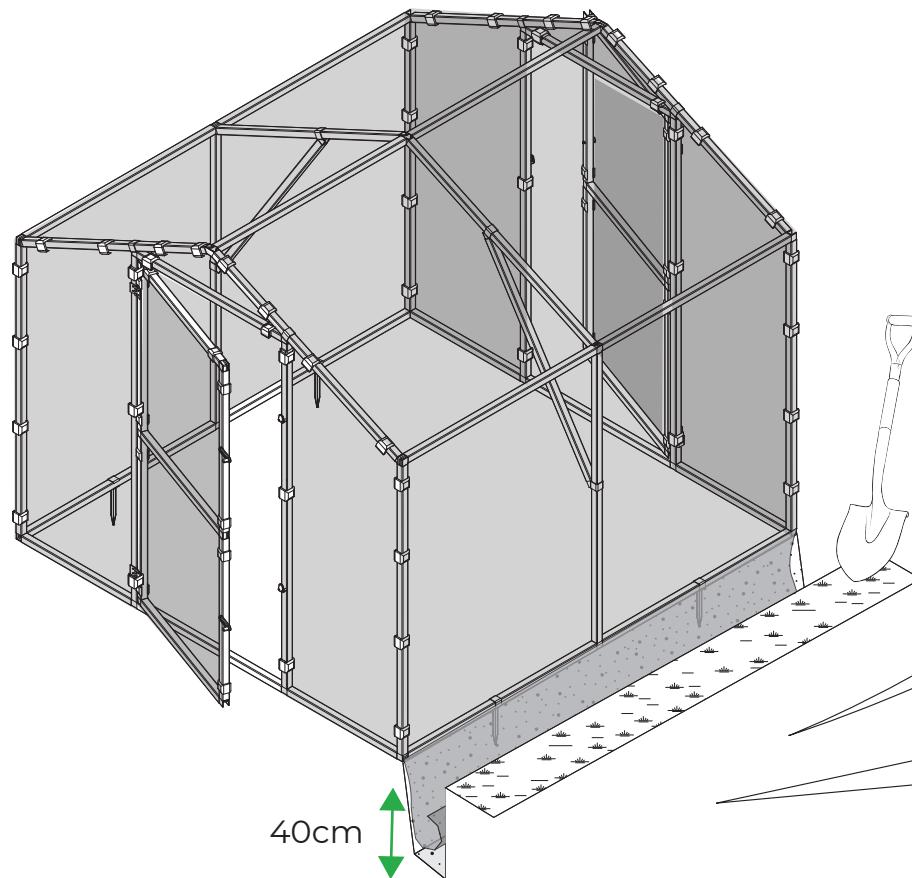

EN FOIL LV PLĒVE  
DE FOLIE EE KILE  
CZ FÓLIE HU FÓLIA  
SK FÓLIA RU ПЛЕНКА  
LT PLĒVELĖ HR FOLIJA

EN GROUND LV ZEME  
DE ERDE EE PINNAS  
CZ ZEM HU FÖLD  
SK ZEM RU ЗЕМЛЯ  
LT ŽEMĖ HR ZEMLJA

40CM

28

